


NEXUS CABLE

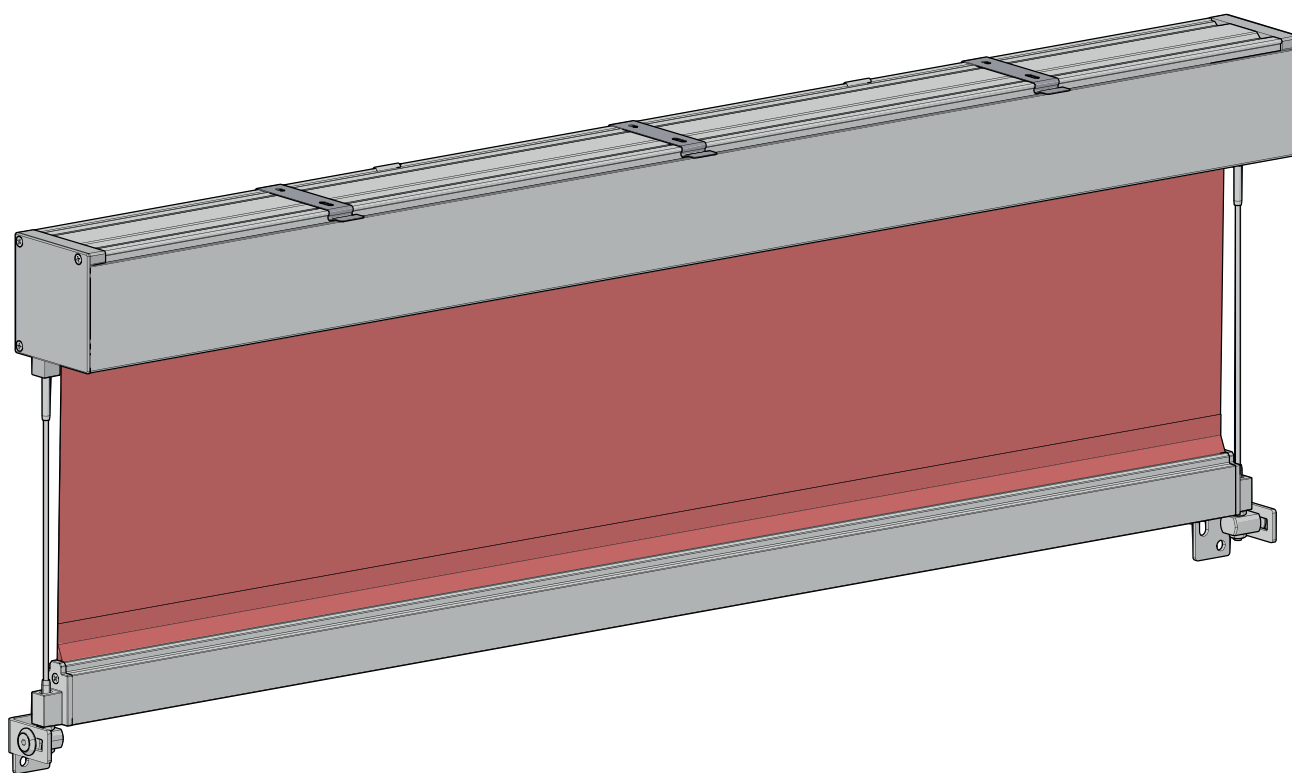

E **Manual de Instalación**

F *Manuel d'Installation*

GB *Assembly Instructions*

I *Manuale di Installazione*



E Advertencias de seguridad

GB Safety warnings

F Avertissement de sécurité

I Avvertenze e note di sicurezza

- E** Leer detenidamente estas instrucciones de montaje antes de cualquier uso y conservarlas después de la instalación.

El no respetar las instrucciones de montaje, uso y especificaciones técnicas del artículo, así como excederse en los rangos de uso máximos especificados (pesos, etc...), significará la exclusión de la Política de Garantía y de Servicio Postventa de Persianas Roma.

Antes de proceder a la instalación, asegúrese de que cuenta con todas las piezas según el sistema elegido.

- GB** Read these assembly instructions carefully before use and keep them after installation.

Failing to follow the assembly instructions, use instructions and technical specifications of the product, as well as surpassing the specified maximum range (weight, etc.) will void the Guarantee Policy and After-Sales Service of Persianas Roma.

Before installation, make sure you have all the parts for the system you have chosen.

- F** Veuillez lire attentivement ces instructions de montage avant son utilisation et conservez-les après l'installation.

Le non respect des instructions de montage, utilisation et spécifications techniques de l'article, ainsi comme dépasser les rangs d'utilisations maximums spécifiés (poids, etc...), sera motif d'exclusion de la Politique de Garantié et Service Après-vente de Persianas Roma.

Avant de procéder à l'installation, veuillez à ce qu'il ne manque aucune pièce selon le système choisi.

- I** Leggere attentamente il presente manuale contenente le istruzioni di montaggio prima di procedere all'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

Il mancato rispetto delle istruzioni, dell'uso corretto e delle specifiche tecniche così come delle misure massime indicate (peso,...), implicherà l'esclusione dalla Politica di Garanzia e dal Servizio Postvendita di Persianas Roma.

Prima di procedere con l'installazione, verificare di avere tutti i pezzi del sistema desiderato.

NOTA: Las ondas en V pueden aparecer en sistemas de grandes dimensiones; como consecuencia de la flexión que puede hacer el conjunto del cajón debido al peso. Con el paso del tiempo y de los ciclos, estas ondas pueden acentuarse, llegando a quedar marcadas en la lona. De igual forma, se pueden crear ciertas arrugas en los laterales del paño, justo en la zona de unión con la cremallera, por el cosido de la misma. Estos desperfectos de la lona son solamente estéticos y no afectan al funcionamiento del sistema.

NOTE: V-waves can appear in large-dimension systems, as a consequence of the potential movement of the box assembly due to the weight. With the passage of time and cycles, these waves can become more pronounced, even becoming marked on the canvas. Similarly, some wrinkles may appear on the sides of the cloth, in the area where it joins the zipper, due to the stitching of the zipper. This damage to the canvas is purely aesthetic and does not affect the performance of the system.

REMARQUE : Des ondes en V peuvent se produire dans les grands systèmes, en raison de la déflexion que l'assemblage de la boîte peut faire à cause du poids. Avec le passage du temps et des cycles, ces ondulations peuvent devenir plus prononcées, voire marquées sur la toile. De même, quelques plis peuvent être créés sur les côtés du tissu, juste à l'endroit où il rejoint la fermeture éclair, en raison de la couture de cette dernière. Ces dommages sur la toile sont uniquement esthétiques et n'affectent pas le fonctionnement du système.


NOTE: V-waves can appear in large-dimension systems, as a consequence of the potential movement of the box assembly due to the weight. With the passage of time and cycles, these waves can become more pronounced, even becoming marked on the canvas. Similarly, some wrinkles may appear on the sides of the cloth, in the area where it joins the zipper, due to the stitching of the zipper. This damage to the canvas is purely aesthetic and does not affect the performance of the system.

Índice ⓘ Index • Index • Indice


- 01 **Listado de componentes** ⓘ Hardware list
Liste de composants • Elenco dei componenti
- 02 **Rango de uso. Descuentos** ⓘ Range of use. Cutting table
Gamme d'utilisation. Remises • Intervallo d'uso. Dimensioni
- 03 **Preparación de componentes** ⓘ Hardware preparation
Préparation de composants • Preparazione dei componenti
- 04 **Montaje en fábrica** ⓘ Factory assembly
Montage en usine • Montaggio in fabbrica
- 05 **Montaje en obra** ⓘ On-site assembly
Montage sur site • Montaggio in opera

01 Listado de componentes Hardware list Liste de composants • Elenco dei componenti

01.1 Nexus 80 Cable Nexus 80 Cable Nexus 80 Câble Nexus 80 Cavo

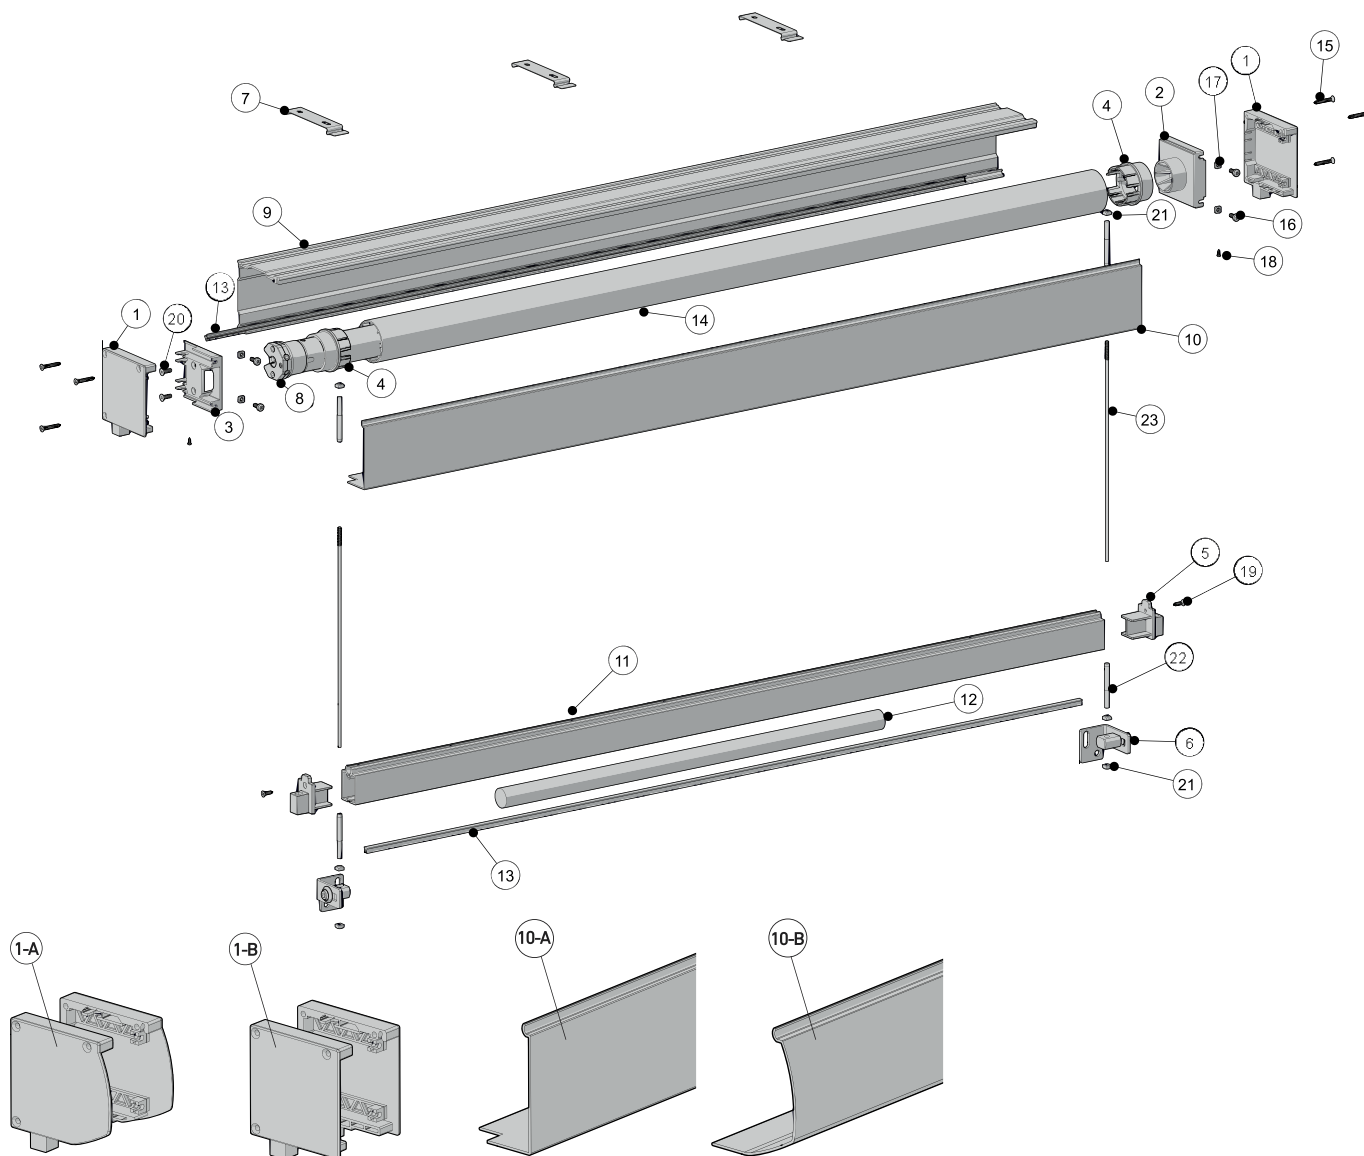


01.1a Despiece eje motor Axis exploded view motor Démontage axe moteur Vista esplosa dell'asse motore

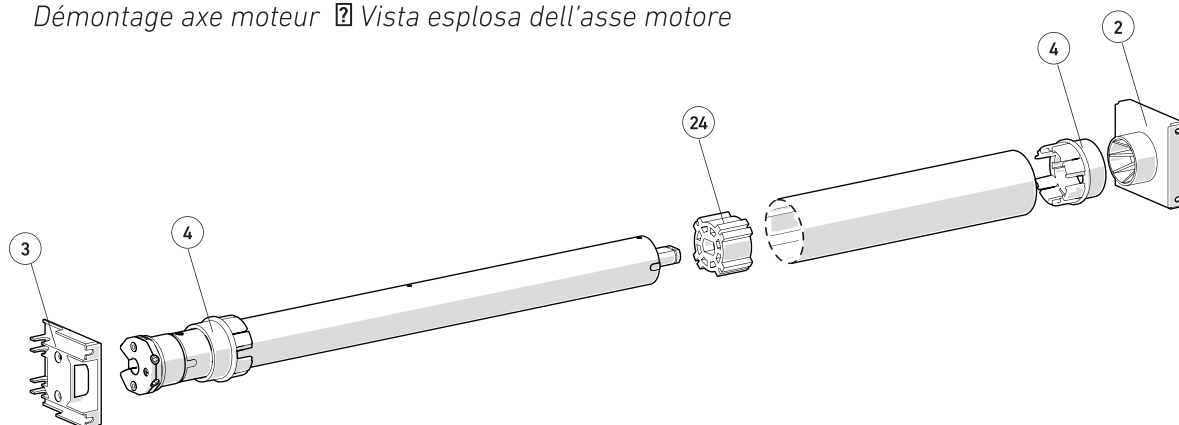


Nº	Artículo • Article • Article • Articolo
1-A	Juego Testeros screen Nexus 80 cable blanco • Screen Nexus 80 cable end cap set white Jeu châssis Screen nexus 80 câble blanc • Kit di testate Screen Nexus 80 cavo bianco
1-B	Juego Testeros screen Nexus-Curve 80 Cable blanco • Screen Nexus Curve 80 cable end cap set white Jeu châssis Screen nexus Curve 80 câble blanc • Kit di testate Screen Nexus Curve 80 cavo bianco
2	Soporte Lateral Ø47 SC Nexus 80 • Ø47 Screen Nexus 80 lateral support Support latéral Ø47 Screen nexus 80 • Supporto laterale Ø47 Screen Nexus 80
3	Soporte Lateral Ø47 Motor SC Nexus 80 • Ø47 motor Screen Nexus 80 lateral support Support latéral Ø47 moteur Screen nexus 80 • Supporto laterale Ø47 motore Screen Nexus 80
4-A	Casquillo Adaptador Polea Ø47 Screen • Ø47 Screen pulley adaptor bearing Culot adaptateur poulie Ø47 Screen • Boccia adattatore puleggia Ø47 Screen
4-B	Casquillo Adaptador Polea Ø47 screen Motor Somfy • Ø47 Screen motor Somfy pulley adaptor bearing Culot adaptateur poulie Ø47 Screen moteur Somfy • Boccia adattatore puleggia Ø47 Screen motore Somfy
5	apa BC para Cable Nexus 80-100 blanco • Cover for Nexus 80-100 cable white Couvercle pour câble Nexus 80-100 blanc • Copricavo Nexus 80-100 bianco
6	Juego Fijación Cable screen Nexus • J. Fijación Cable SC Nexus • J. Fijación Cable SC Nexus • J. Fijación Cable SC Nexus
7	Sujección pared-techo Perfil Cajón SC Nexus 80 • Wall and ceiling fastening for box profile Screen Nexus 80 Support mural-plafond profil coffre Screen Nexus 80 • Sostegno parete-soffitto profilo del cassonetto Screen Nexus 80
8	Motor Elite-i 13/14 S35 • Elite-i 13/14 motor S35 • Moteur Elite-i 13/14 S35 • Motore Elite-i 13/14 S35
9	erfil Cajón para Cablescreen Nexus 80 blanco 7M • Box profile for Screen Nexus 80 cable white 7m Profil coffre pour câble Screen Nexus 80 blanc 7m • Profilo del cassonetto per cavo Screen Nexus 80 bianco 7 m
10-A	erfil Registro screen Nexus 80 blanco 7M • Screen Nexus 80 Upper profile white 7m Profil registre Screen Nexus 80 blanc 7m • Profilo superiore Screen Nexus 80 bianco 7 m
10-B	erfil Registro screen Nexus-Curve 80 blanco 7M • Screen Nexus Curve 80 Upper profile white 7m Profil registre Screen Nexus Curve 80 blanc 7m • Profilo superiore Screen Nexus Curve 80 bianco 7 m
11	erfil Barra Carga screen Nexus 80 blanco 7M • Screen Nexus 80 Charge profile white 7m Profil barre chargement Screen Nexus 80 blanc 7m • Profilo della barra di carico Screen Nexus 80 bianco 7 m
12	Barra Refuerzo Ø22 Screen Rits Zincada 4M • Ø22 Screen Rits galvanised reinforcement rod 4m Barre renfort Ø22 Screen rits zinguée 4m • Barra di rinforzo Ø22 Screen Rits zincata 4 m
13	elpudo PB-48-800-3PB Cortado A 5M Screen • Brush seal pb-48-800-3pb cut at 5m Screen apis pb-48-800-3pb coupé à 5m Screen • Spazzola a listello pb-48-800-3pb tagliata a 5 m Screen
14	ubo Aluminio Ø47 Vertiko 5M • Ø47 vertiko aluminium tube 5m • Tube aluminium Ø47 vertiko 5m • Tubo alluminio Ø47 vertiko 5 m
23	Cable screen Ø3, 1X19, AISI 316 BOB 20M • Cable SC Ø3, 1X19, AISI 316 BOB 20M Câble SC Ø3, 1X19, AISI 316 BOB 20M • Cavo SC Ø3, 1X19, AISI 316 BOB 20M
24-A	Adaptador Para EJE 47 Redondo S35 • Adapter for Shaft 47 Round S35 Adaptateur pour arbre 47 rond S35 • Adattatore per albero 47 rotondo S35
24-B	Adaptadorpara EJE 47 Redondo S35 Somfy • Adapter for Shaft 47 Round S35 Somfy Adaptateur pour arbre 47 rond S35 Somfy • Adattatore per albero 47 rotondo S35 Somfy
	Bolsa Tornillera Screen Nexus 80 Cable • Screen Nexus 80 cable hardware bag Sac boulonnerie Screen Nexus 80 câble • Contenitore bulloneria Screen Nexus 80 cavo
15	ornillo Ø3,5X32 DIN-7982 INOX A2 • Screw Ø3.5x32 DIN-7982 SS A2 Vis Ø3,5x32 DIN-7982 inox A2 • Vite Ø3,5x32 DIN-7982 inox A2
16	ornillo cabeza Alom M4X10 DIN7985 INOX A2 • Pan head screw M4x10 DIN-7985 SS A2 Vis tête alom M4x10 DIN-7985 inox A2 • Vite a testa bombata M4x10 DIN-7985 inox A2
17	uerca Cuadrada M4 DIN-562 INOX A2 • Square nut M4 DIN-562 SS A2 Écrou carré M4 DIN-562 inox A2 • Dado quadro M4 DIN-562 inox A2
18	ornillo Ø3,5X6,5 DIN 7981 INOX A2 • Screw Ø3.5x6.5 DIN-7981 SS A2 Vis Ø3,5x6,5 DIN-7981 inox A2 • Vite Ø3,5x6,5 DIN-7981 inox A2
19	ornillo Ø3,5X16 DIN7982 INOX A2 • Screw Ø3.5x16 DIN-7982 SS A2 Vis Ø3,5x16 DIN-7982 inox A2 • Vite Ø3,5x16 DIN-7982 inox A2
20	ornillo M4X10 DIN-7991 INOX A2 70 • Screw M4x10 DIN-7991 SS A2 70 Vis M4x10 DIN-7991 inox A2 70 • Vite M4x10 DIN-7991 inox A2 70
21	uerca Cuadrada DIN557 M5 INOX A2 • Square nut DIN-557 M5 SS A2 Écrou carré DIN-557 M5 inox A2 • Dado quadrato DIN-557 M5 inox A2
22	erminal Esparrago M5 P/Cable Ø3 AISI 316 • Swage stud M5 for Ø3 cable aisi 316 erminal goujon fileté M5 pour câble Ø3 aisi 316 • Terminale a perno M5 per cavo Ø3 aisi 316

01.2 Nexus 100 Cable Nexus 100 Cable Nexus 100 Câble Nexus 100 Cavo

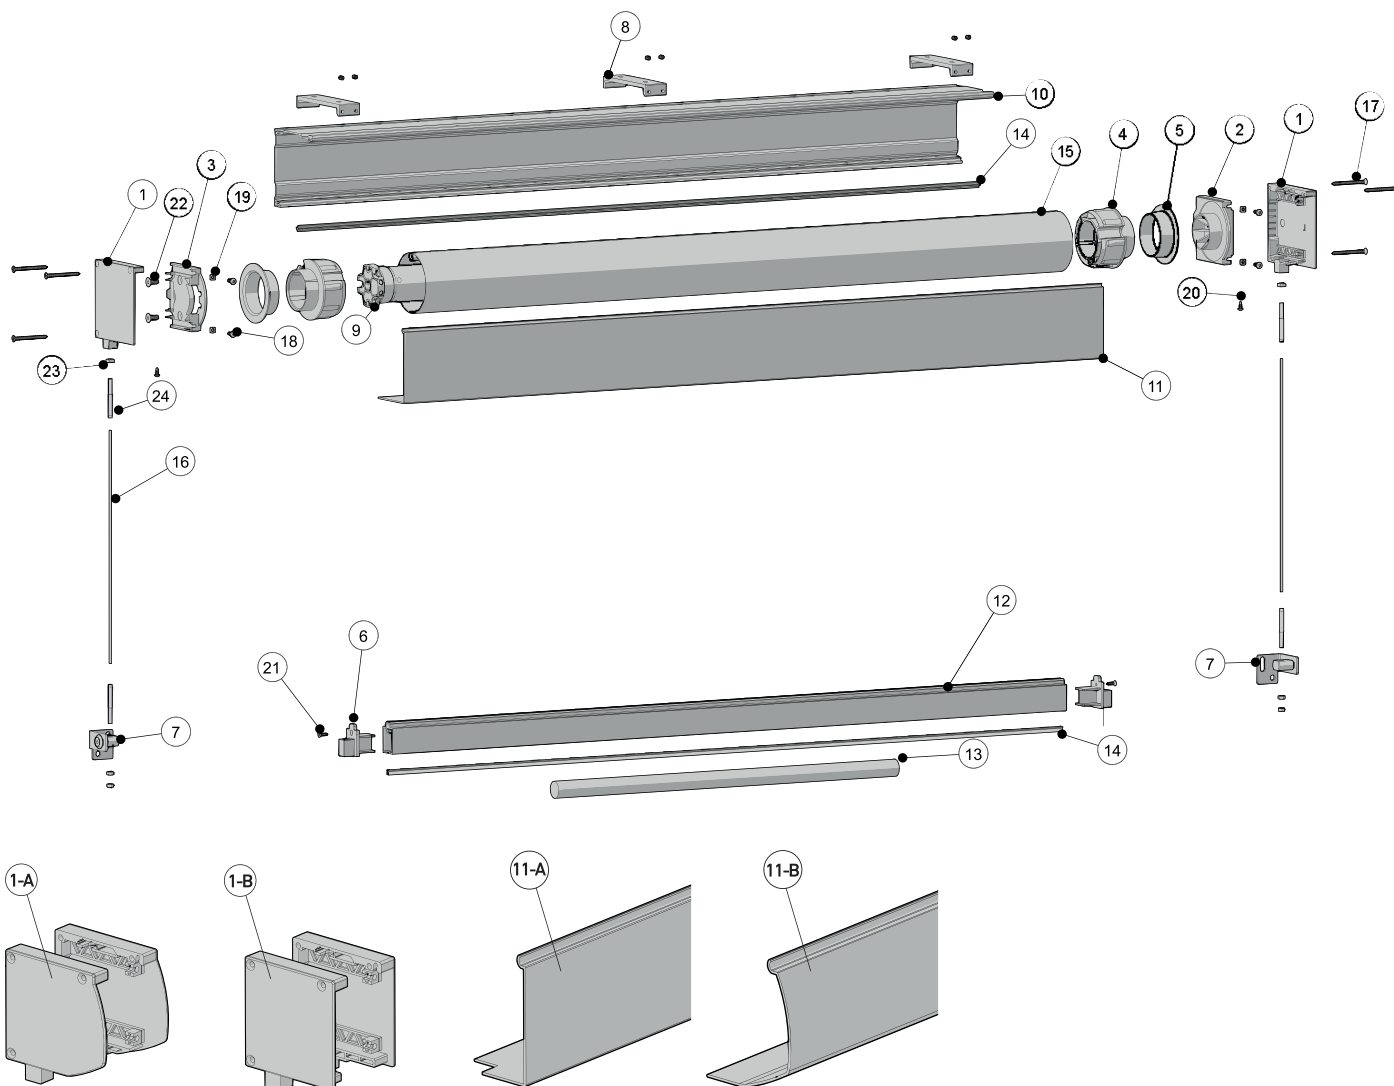


01.2a Despiece eje motor Axis exploded view motor Démontage axe moteur • Vista esplosa dell'asse motore

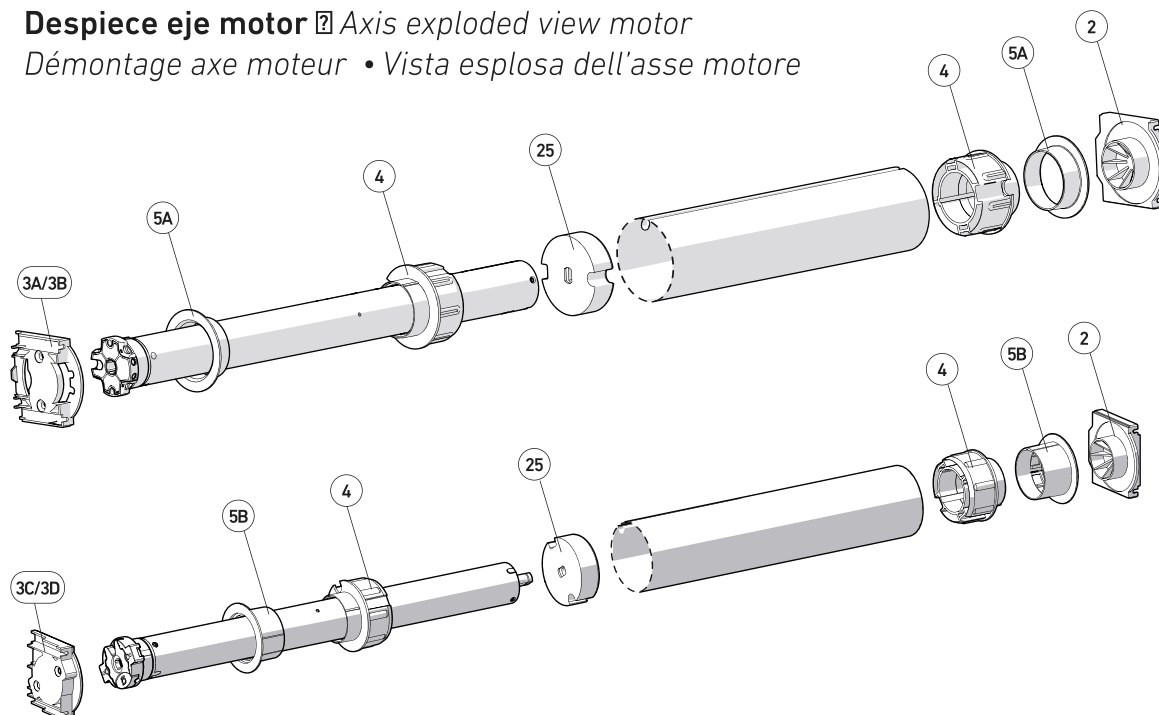


Nº	Artículo • Article • Article • Articolo
1-A	Juego Testeros SC Nexus 100 Cable blanco • Screen Nexus 100 cable end cap set white Jeu châssis Screen nexus 100 câble blanc • Kit di testate Screen Nexus 100 cavo bianco
1-B	Juego Testeros Screen nexus Curve 100 cable blanco • Screen Nexus Curve 100 cable end cap set white Jeu châssis Screen nexus Curve 100 câble blanc • Kit di testate Screen Nexus Curve 100 cavo bianco
2	Soporte lateral Ø50 Screen Rits • Ø50 Screen Rits lateral support • Support latéral Ø50 Screen Rits • Supporto laterale Ø50 Screen Rits
3-A	Soporte new lateral motor Gaviota Screen Rits • Screen Rits Gaviota motor new lateral support Support new latéral moteur Gaviota Screen Rits • Nuovo supporto motore laterale Gaviota Screen Rits
3-B	Soporte lateral motor Somfy Screen Rits • Soporte lateral motor Somfy Screen Rits Support latéral moteur Somfy Screen Rits • Supporto laterale motore Somfy Screen Rits
3-C	Soporte Lateral Multimotor screen Nexus • Screen Nexus multimotor lateral support Support latéral multimoteur Screen nexus • Supporto laterale plurimotore Screen Nexus
3-D	Soporte lateral motor Cross/Elite-i Screen Nexus • Elite-i motor Screen Nexus lateral support Support latéral moteur Elite-i Screen Nexus • Supporto laterale motore Elite-i Screen Nexus
4-A	Casquillo adaptador polea Ø70 Screen Rits • Ø70 Screen Rits pulley adaptor bearing Culot adaptateur poulie Ø70 Screen Rits • Boccola adattatore puleggia Ø70 Screen Rits
4-B	Casquillo adaptador polea Ø70 motor Somfy • Ø70 Somfy motor pulley adaptor bearing Culot adaptateur poulie Ø70 moteur Somfy • Boccola adattatore puleggia Ø70 motore Somfy
4-C	Casquillo adaptador polea Ø78 Screen Rits • Ø78 Screen Rits pulley adaptor bearing Culot adaptateur poulie Ø78 Screen Rits • Boccola adattatore puleggia Ø78 Screen Rits
4-D	Casquillo adaptador polea Ø78 motor Somfy • Ø78 Somfy motor pulley adaptor bearing Culot adaptateur poulie Ø78 moteur Somfy • Boccola adattatore puleggia Ø78 motore Somfy
5-A	Anillo Fijación Screen Rits • Screen Rits fixation ring • Anneau fixation Screen Rits • Anello di fissaggio Screen Rits
5-B	Anillo fijación motor Elite-i Screen Nexus • Elite-i motor Screen Nexus fixation ring Anneau fixation moteur Elite-i Screen Nexus • Anello di fissaggio motore Elite-i Screen Nexus
6	Tapa barra carga para Cable Nexus 80-100 blanco • Charge profile cover for Nexus 80-100 cable white Couvercle barre de charge pour câble nexus 80-100 blanc • Terminale della barra di carico per cavo Nexus 80-100 bianco
7	Juego Fijación cable Screen nexus • Screen Nexus cable fastening set • Jeu fixation câble Screen nexus • Kit di fissaggio cavo Screen Nexus
8	Conjunto Sujeción Perfil Cajón SC Nexus 100 blanco • Nexus 100 box profile fastening set Ensemble fixation profil coffre Nexus 100 • Set di sostegno profilo del cassonetto Nexus 100
9	Motor Elite-i 20/15 Cabeza 9mm S45 • Elite-i 20/15 motor 9mm head S45 Motor Elite-i moteur 20/15 tête 9MM • Motor Elite-i motore 20/15 testa 9mm S45
10	Perfil Cajón P/Cable SC Nexus 100 blanco 7M • Box profile for Screen Nexus 100 cable white 7m Profil coffre pour câble Screen Nexus 100 blanc 7m • Profilo del cassonetto per cavo Screen Nexus 100 bianco 7 m
11-A	Perfil Registro SC Nexus 100 blanco 7M • Screen Nexus 100 Upper profile white 7m Profil registre Screen Nexus 100 blanc 7m • Profilo superiore Screen Nexus 100 bianco 7 m
11-B	Perfil Registro SC Nexus-Curve 100 blanco 7M • Screen Nexus Curve 100 Upper profile white 7m Profil registre Screen Nexus Curve 100 blanc 7m • Profilo superiore Screen Nexus Curve 100 bianco 7 m
12	Perfil B.Carga SC Nexus 80 blanco 7M • Screen Nexus 80 Charge profile white 7m Profil barre charge Screen Nexus 80 blanc 7m • Profilo della barra di carico Screen Nexus 80 bianco 7 m
13	Barra Refuerzo Ø22 Screen Rits Zincada 4M • Ø22 Screen Rits galvanised reinforcement rod 4m Barre renfort Ø22 Screen Rits zinguée 4m • Barra di rinforzo Ø22 Screen Rits zincata 4 m
14	Felpudo Screen L=5 Mts • Brush seal at 5m screen • Tapis coupé à 5m Screen • Spazzola a listello tagliata a 5 m Screen
15-A	Tubo RAN. Ojiva 70x1 4M • Threaded tube with ogive Ø70x1 4m • Tube rainuré ogive Ø70x1 4m • Tubo scanalato tenditore Ø70x1 4 m
15-B	Tubo RAN. Ojiva 78x1 4M • Threaded tube with ogive Ø78x1 4m • Tube rainuré ogive Ø78x1 4m • Tubo scanalato tenditore Ø78x1 4 m
16	Cable Screen Ø3, 1x19, AISI 316 BOB 20M • Screen cable Ø3, 1x19, aisi 316 20m coil Câble Screen Ø3, 1x19, aisi 316 bobine 20m • Cavo Screen Ø3, 1x19, aisi 316 bobina 20 m
25-A	Juego Coronas para eje 70 Ojiva S45 • Ring gear set for Ø70 ogive axis S45 • Jeu couronnes pour axe Ø70 ogive S45 • Kit di corone per asse Ø70 tenditore S45
25-B	Juego Coronas para eje 78 Ojiva S45 • Ring gear set for Ø78 ogive axis S45 • Jeu couronnes pour axe Ø78 ogive S45 • Kit di corone per asse Ø78 tenditore S45
Bolsa tornilleria Screen Nexus 100 cable • Screen Nexus 100 cable hardware bag Sac boulonnerie Screen Nexus 100 câble • Contenitore bulloneria Screen Nexus 100 cavo	
17	Tornillo rosca Chapa 4,2X50 DIN-7982 DACRO • Self-drilling screw 4.2x50 DIN-7982 DACRO Vis à tôle 4,5x22 DIN-7982 Dacro • Vite per lamiera 4,2x50 DIN-7982 Dacro
18	Tornillo cabeza ALOM M4X10 DIN7985 INOX A2 • Pan head screw M4x10 DIN-7985 SS A2 Vis tête Alom M4x10 DIN-7985 inox A2 • Vite a testa bombata M4x10 DIN-7985 inox A2
19	Tuerca Cuadrada M4 DIN-562 INOX A2 • Square nut M4 DIN-562 SS A2 Écrou carré M4 DIN-562 inox A2 • Dado quadro M4 DIN-562 inox A2
20	Tornillo Ø3,5X6,5 DIN 7981 INOX A2 • Screw Ø3.5x6.5 DIN-7981 SS A2 Vis Ø3,5x6,5 DIN-7981 inox A2 • Vite Ø3,5x6,5 DIN-7981 inox A2
21	Tornillo Ø3,5X16 DIN7982 INOX A2 • Screw Ø3.5x16 DIN-7982 SS A2 Vis Ø3,5x16 DIN-7982 inox A2 • Vite Ø3,5x16 DIN-7982 inox A2
22	Tornillo M4X10 DIN-7991 INOX A2 70 • Screw M4x10 DIN-7991 SS A2 70 Vis M4x10 DIN-7991 inox A2 70 • Vite M4x10 DIN-7991 inox A2 70
23	Tuerca Cuadrada DIN557 M5 INOX A2 • Square nut DIN-557 M5 SS A2 Écrou carré DIN-557 M5 inox A2 • Dado quadrato DIN-557 M5 inox A2
24	Terminal Esparrago M5 P/CABLE Ø3 AISI 316 • Swage stud M5 for Ø3 cable aisi 316 Terminal goujon fileté M5 pour câble Ø3 aisi 316 • Terminale a perno M5 per cavo Ø3 aisi 316

01.3 Nexus 130 Cable Nexus 130 Cable Nexus 130 Câble Nexus 130 Cavo

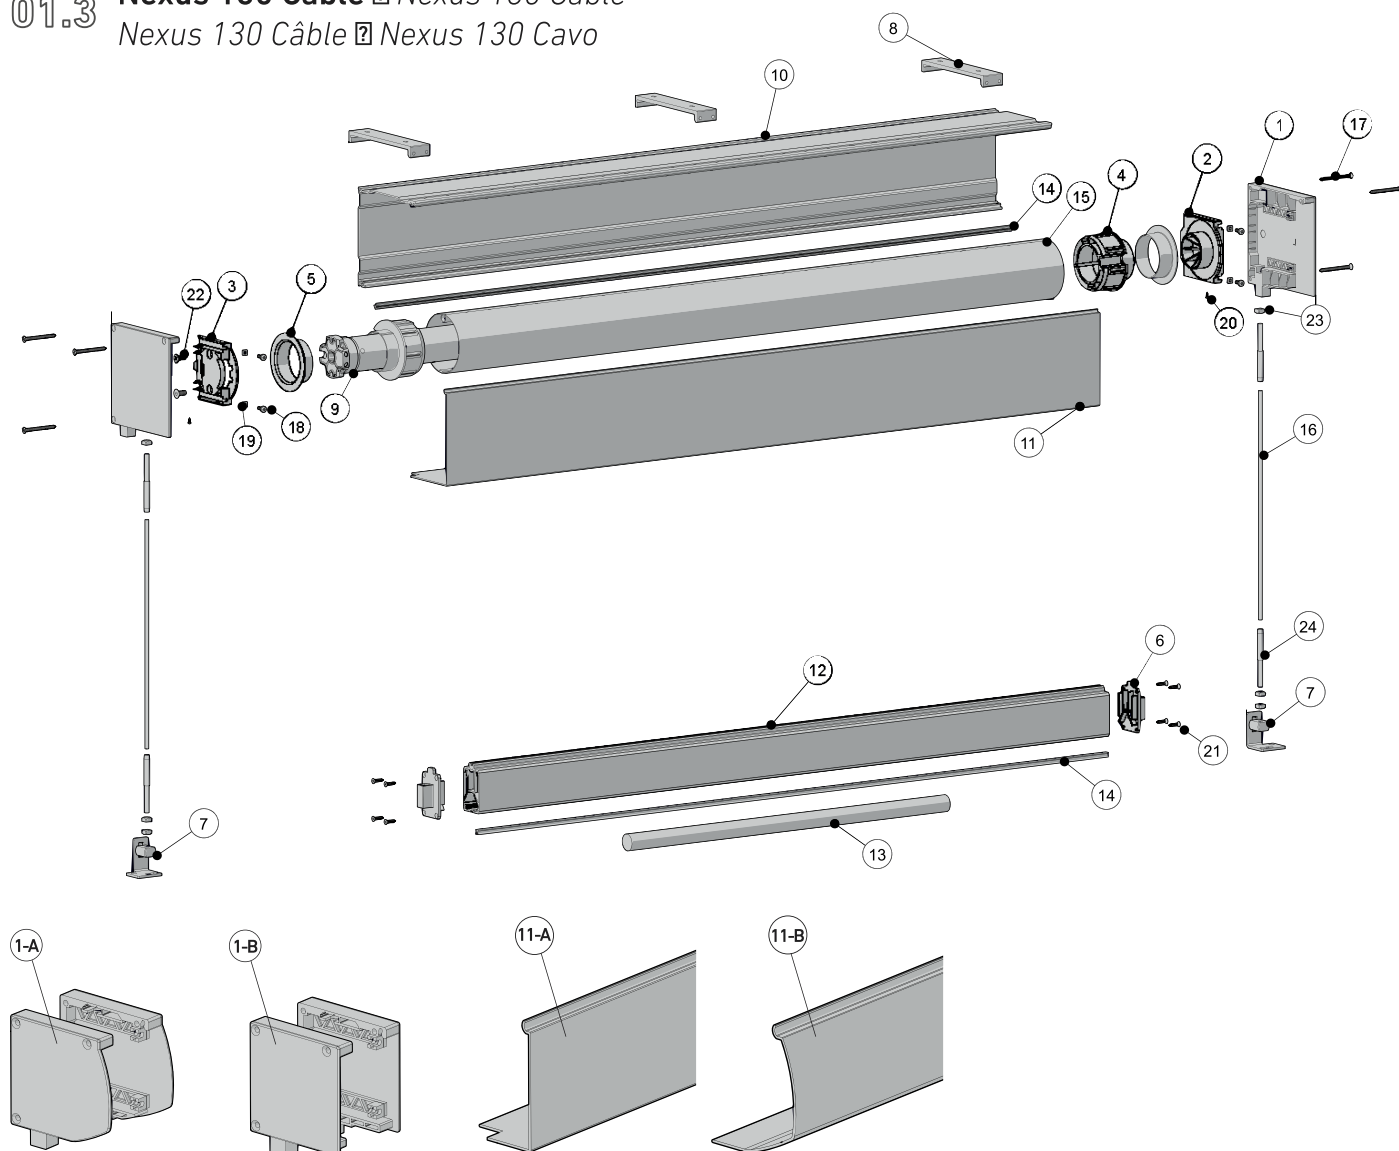


01.3a Despiece eje motor Axis exploded view motor Démontage axe moteur • Vista esplosa dell'asse motore

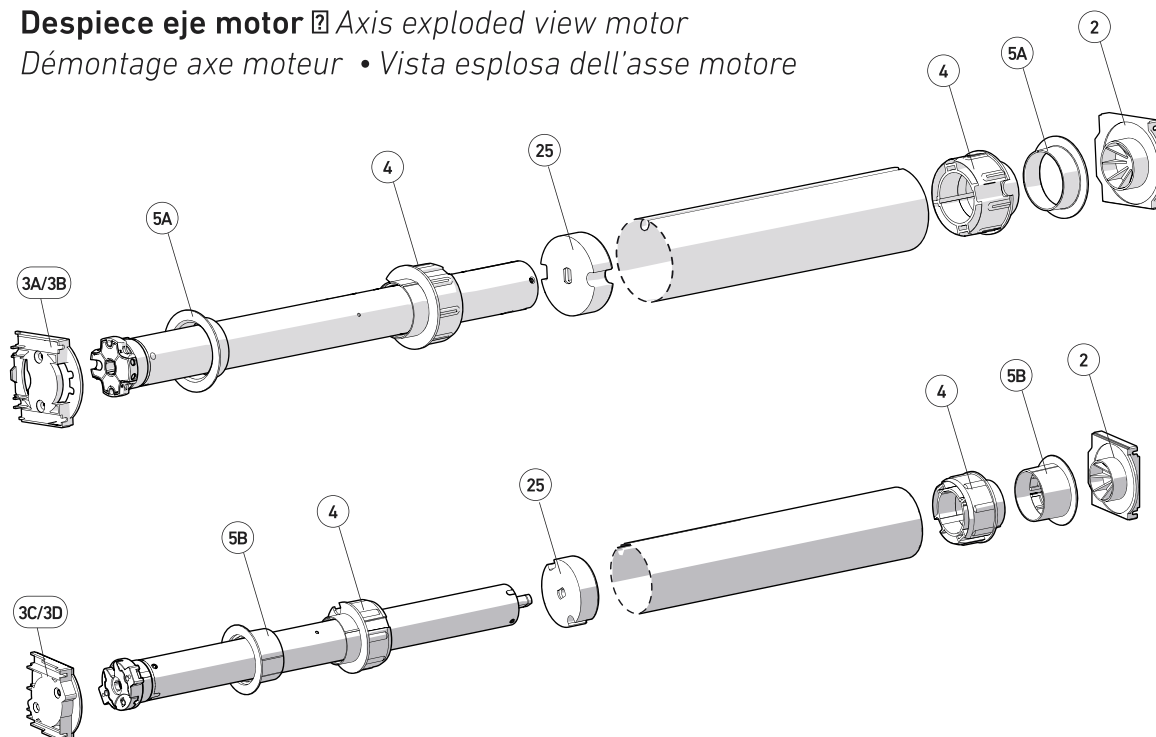


Nº	Artículo • Article • Article • Articolo
1-A	Juego Testeros Screen Nexus 130 Cable blanco • Screen Nexus 130 cable end cap set white Jeu châssis Screen Nexus 130 câble blanc • Kit di testate Screen Nexus 130 cavo bianco
1-B	Juego Testeros Screen Nexus-Curve 130 Cable blanco • Screen Nexus Curve 130 cable end cap set white Jeu châssis Screen Nexus Curve 130 câble blanc • Kit di testate Screen Nexus Curve 130 cavo bianco
2	Soporte Lateral Ø50 Screen Rits • Ø50 Screen Rits lateral support • Support latéral Ø50 Screen Rits • Supporto laterale Ø50 Screen Rits
3-A	Soporte New Lateral Motor GVT Screen Rits • Screen Rits Gaviota motor new lateral support Support new latéral moteur Gaviota Screen Rits • Nuovo supporto motore laterale Gaviota Screen Rits
3-B	Soporte Lateral Motor Somfy Screen Rits • Somfy motor Screen Rits lateral support Support latéral moteur Somfy Screen Rits • Supporto laterale motore Somfy Screen Rits
3-C	Soporte Lateral Multimotor SC Nexus • Screen Rits multimotor lateral support Support latéral multimoteur Screen Rits • Supporto laterale plurimotore Screen Rits
3-D	Soporte lateral motor Cross/Elite-i Screen Nexus • Elite-i motor Screen Nexus lateral support Support latéral moteur Elite-i Screen Nexus • Supporto laterale motore Elite-i Screen Nexus
4-A	Casquillo Adaptador Polea Ø70 Screen Rits • Ø70 Screen Rits pulley adaptor bearing Culot adaptateur poulie Ø70 Screen Rits • Boccola adattatore puleggia Ø70 Screen Rits
4-B	Casquillo Adaptador Polea Ø70 SC Motor Somfy • Ø70 Somfy motor pulley adaptor bearing Culot adaptateur poulie Ø70 moteur Somfy • Boccola adattatore puleggia Ø70 motore Somfy
4-C	Casquillo Adaptador Polea Ø78 Screen Rits • Ø78 Screen Rits pulley adaptor bearing Culot adaptateur poulie Ø78 Screen Rits • Boccola adattatore puleggia Ø78 Screen Rits
4-D	Casquillo Adaptador Polea Ø78 SC Motor Somfy • Ø78 Somfy motor pulley adaptor bearing Culot adaptateur poulie Ø78 moteur Somfy • Boccola adattatore puleggia Ø78 motore Somfy
4-E	Casquillo Adaptador Polea Ø85 Screen • Ø85 Screen Rits pulley adaptor bearing Culot adaptateur poulie Ø85 Screen Rits • Boccola adattatore puleggia Ø85 Screen Rits
4-F	Casquillo Adaptador Polea Ø85 SC Motor Somfy • Ø85 Somfy motor pulley adaptor bearing Culot adaptateur poulie Ø78 moteur Somfy • Boccola adattatore puleggia Ø85 motore Somfy
5-A	Anillo Fijación Screen Rits • Screen Rits fixation ring • Anneau fixation Screen Rits • Anello di fissaggio Screen Rits
5-B	Anillo fijación motor Elite-i Screen Nexus • Elite-i motor Screen Nexus fixation ring Anneau fixation moteur Elite-i Screen Nexus • Anello di fissaggio motore Elite-i Screen Nexus
6	Tapa barra de carga para cable Nexus 130 blanco • Charge profile cover for Nexus 130 cable white Couvercle barre de charge pour câble nexus 130 blanc • Terminale della barra di carico per cavo Nexus 130 bianco
7	Juego Fijación Cable screen Nexus • Screen Nexus cable fastening set • Jeu fixation câble Screen nexus • Kit di fissaggio cavo Screen Nexus
8	Conjunto Sujeción Perfil Cajón screen Nexus 130 blanco • Nexus 130 box profile fastening set Ensemble fixation profil coffre Nexus 130 • Set di sostegno profilo del cassonetto Nexus 130
9	Motor Elite-i 20/15 Cabeza 9mm S45 • Elite-i 20/15 motor 9mm head S45 Motor Elite-i moteur 20/15 tête 9MM • Motor Elite-i motore 20/15 testa 9mm S45
10	Perfil Cajón para Cable screen Nexus 130 blanco 7M • Box profile for Screen Nexus 130 cable white 7m Profil coffre pour câble Screen Nexus 130 blanc 7m • Profilo del cassonetto per cavo Screen Nexus 130 bianco 7 m
11-A	Perfil Registro screen Nexus 130 blanco 7M • Screen Nexus 80 Upper profile white 7m Profil registre Screen Nexus 80 blanc 7m • Profilo superiore Screen Nexus 80 bianco 7 m
11-B	Perfil Registro screen Nexus-Curve 130 blanco 7M • Screen Nexus Curve 80 Upper profile white 7m Profil registre Screen Nexus Curve 80 blanc 7m • Profilo superiore Screen Nexus Curve 80 bianco 7 m
12	Perfil barra Carga screen Nexus 130 blanco 7M • Screen Nexus 130 Charge profile white 7m Profil barre chargement Screen Nexus 130 blanc 7m • Profilo della barra di carico Screen Nexus 130 bianco 7 m
13	Barra Refuerzo Ø22 Screen Rits Zincada 4M • Ø22 Screen Rits galvanised reinforcement rod 4m Barre renfort Ø22 Screen Rits zinguée 4m • Barra di rinforzo Ø22 Screen Rits zincata 4 m
14	Felpudo Screen L=5 MTS • Brush seal at 5m screen • Tapis coupé à 5m Screen • Spazzola a listello tagliata a 5 m Screen
15-A	Tubo ranurado Ojiva Rizado 85X1,2 Soldado 5M • Threaded tube ridged with ogive Ø85x1,2 welded 5m Tube rainuré ogive frisé Ø85x1,2 soudé 5m • Tubo scanalato tenditore avvolgibile Ø85x1,2 soldato 5 m
15-B	Tubo ranurado. Ojiva 70x1 4M • Threaded tube with ogive Ø70x1 4m • Tube rainuré ogive Ø70x1 4m • Tubo scanalato tenditore Ø70x1 4 m
15-C	Tubo ranurado. Ojiva 78x1 4M • Threaded tube with ogive Ø78x1 4m • Tube rainuré ogive Ø78x1 4m • Tubo scanalato tenditore Ø78x1 4 m
16	Cable screen Ø5, 1x19, AISI 316 BOB 20M • Screen cable Ø5, 1x19, aisi 316 20m coil Câble Screen Ø5, 1x19, aisi 316 bobine 20m • Cavo Screen Ø5, 1x19, aisi 316 bobina 20 m
25-A	Juego coronas para eje 85 Ojiva S45 • Gears for Ø85 ogive axis S45 • Couronnes pour axe Ø85 ogive S45 • Adattatori per asse Ø85 tenditore S45
25-B	Juego coronas para eje 70 Ojiva S45 • Gears for Ø70 ogive axis S45 • Couronnes pour axe Ø70 ogive S45 • Adattatori per asse Ø70 tenditore S45
25-C	Juego coronas para eje 78 Ojiva S45 • Gears for Ø78 ogive axis S45 • Couronnes pour axe Ø78 ogive S45 • Adattatori per asse Ø78 tenditore S45
	Bolsa Tornillería Screen Nexus 130 Cable • Screen Nexus 130 cable hardware bag Sac boulonnerie Screen Nexus 130 câble • Contenitore bulloneria Screen Nexus 130 cavo
17	Tornillo Rosca chapa 4,2X50 DIN-7982 DACRO • Self-drilling screw 4,2x50 DIN-7982 DACRO Vis à tête 4,5x22 DIN-7982 Dacro • Vite per lamiera 4,2x50 DIN-7982 Dacro
18	Tornillo con ALOM M4X10 DIN7985 INOX A2 • Pan head screw M4x10 DIN-7985 SS A2 Vis tête Alom M4x10 DIN-7985 inox A2 • Vite a testa bombata M4x10 DIN-7985 inox A2
19	Tuerca Cuadrada M4 DIN-562 INOX A2 • Square nut M4 DIN-562 SS A2 Écrou carré M4 DIN-562 inox A2 • Dado cuadrado M4 DIN-562 inox A2
20	Tornillo Ø3,5X6,5 DIN 7981 INOX A2 • Screw Ø3.5x6.5 DIN-7981 SS A2 Vis Ø3,5x6,5 DIN-7981 inox A2 • Vite Ø3,5x6,5 DIN-7981 inox A2
21	Tornillo Ø3,5X16 DIN7982 INOX A2 • Screw Ø3.5x16 DIN-7982 SS A2 Vis Ø3,5x16 DIN-7982 inox A2 • Vite Ø3,5x16 DIN-7982 inox A2
22	Tornillo M6X14 DIN-7991 INOX A2 • Screw M6x14 DIN-7991 SS A2 Vis M6x14 DIN-7991 inox A2 70 • Vite M6x14 DIN-7991 inox A2
23	Tuerca Cuadrada DIN557 M6 INOX A2 • Square nut DIN-557 M6 SS A2 Écrou carré DIN-557 M5 inox A2 • Dado cuadrado DIN-557 M6 inox A2
24	Terminal Esparrago M6 P/CABLE Ø5 AISI 316 • Swage stud M6 for Ø5 cable aisi 316 Terminal goujon fileté M6 pour câble Ø3 aisi 316 • Terminale a perno M6 per cavo Ø5 aisi 316


01.4 Fijación con terminal cable • Fastening with cable lug Fixation avec borne câble • Fissaggio con capocorda

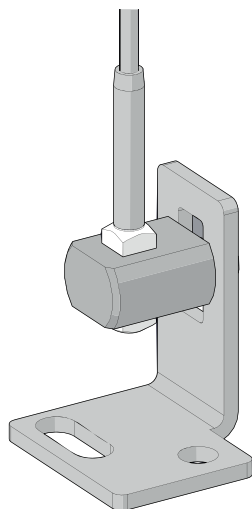

Suelo • Floor • Sol • Terra
80170869

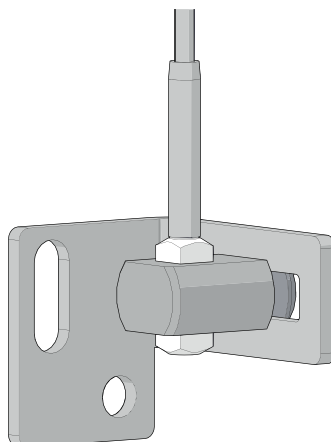

Pared trasera • Rear wall
Paroi arrière • Parete posteriore
80170869

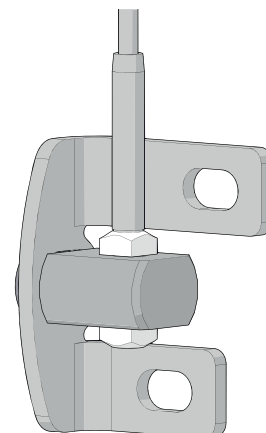

Entre paredes • Between walls
Entre murs • Tra pareti
80170869


NOTA: Este sistema permite regular la tensión del cable

NOTE: this system allows the cable tension to be adjusted.


NOTE: ce système permet de régler la tension du câble.

NOTA: questo sistema permette di regolare la tensione del cavo.


01.4 Fijación con prisionero 🔩 Screw fastening Fixation avec goujon • Fissaggio con prigioniero

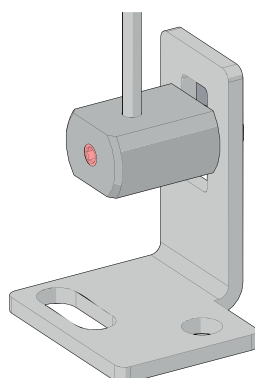

Suelo • Suelo • Suelo • Suelo
Cable • Cable • Cable • Cable:
Ø3—80170967
Ø5—80170968

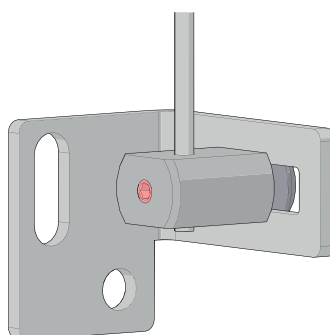

Pared trasera • Pared trasera •
Pared trasera • Pared trasera
Cable • Cable • Cable • Cable:
Ø3—80170967
Ø5—80170968

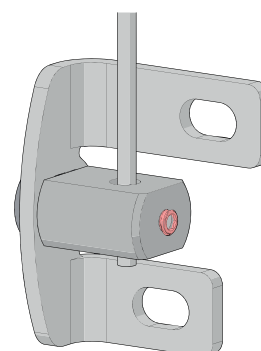

Entre paredes • Entre paredes •
Entre paredes • Entre paredes
Cable • Cable • Cable • Cable:
Ø3—80170969
Ø5—80170970

02 Rango de uso. Descuentos Range of use. Cutting table Gamme d'utilisation. Remises • Intervallo d'uso. Dimensioni

02.1 Nexus 80 Cable Nexus 80 Cable Nexus 80 Câble Nexus 80 Cavo

Rango de uso clase III • Range of use: class III Gamme d'utilisation catégorie III • Intervallo d'uso classe III		
Tubo • Tube Tube • Tubo	X máxima • maximum maximum • Max.	Y máxima • maximum maximum • Max.
Ø47	2000	2000


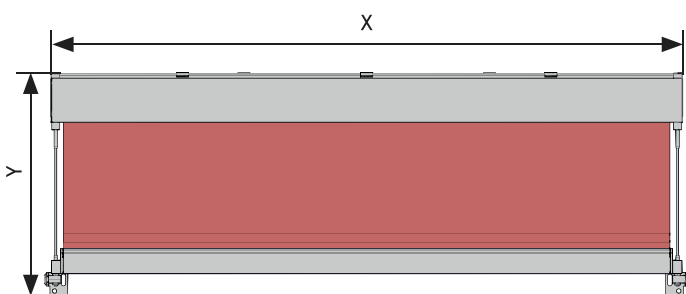


Tabla descuentos • Cutting table Tableau remises • Tabella delle dimensioni	
Perfil cajón • Box profile Profil coffre • Profilo del cassonetto	X-30 mm
Perfil registro • Upper profile Profil registre • Profilo superiore	X-4 (+0/-0,5) mm
Perfil barra carga Charge profile Profil barre charge Profilo della barra di carico	X-42 (±0,5) mm
Tubo Ø47 • Tube Ø47 Tube Ø47 • Tubo Ø47	X-73 (+0/-1) mm
Barra refuerzo acero Ø22 Ø22 steel reinforcement rod Barre renfort acier Ø22 Barra di rinforzo in acciaio Ø22	500 mm en cada extremo 500mm at each side 500 mm à chaque extrémité 500 mm ad ogni estremità
Cable Ø3 • Cable Ø3 Câble Ø3 • Cavo Ø3	Y-140 mm

Mecanizado lona Upper canvas • Usinage toile • Lavorazione dei telo

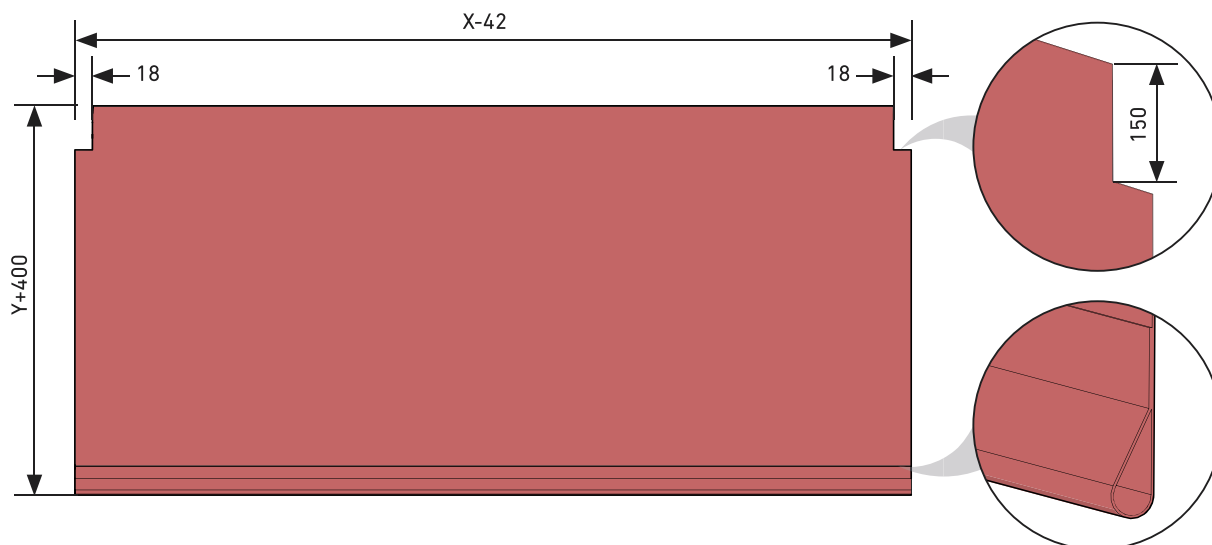

02.2 Nexus 100 Cable Nexus 100 Cable Nexus 100 Câble Nexus 100 Cavo

Rango de uso clase III • Range of use: class III Gamme d'utilisation catégorie III • Intervallo d'uso classe III		
Tubo • Tube Tube • Tubo	X máxima • maximum maximum • Max.	Y máxima • maximum maximum • Max.
Ø70	4000	3500
Ø78	4000	2700


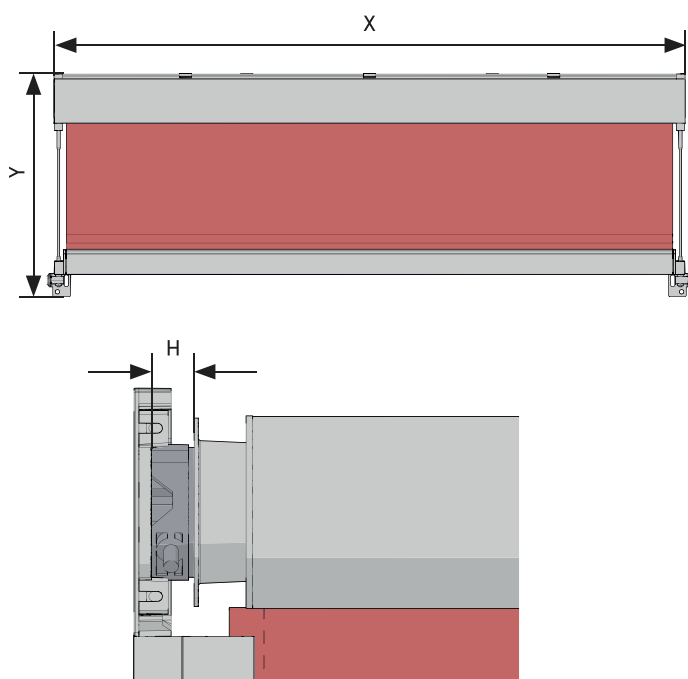


Tabla descuentos • Cutting table Tableau remises • Tabella delle dimensioni		
Perfil cajón • Box profile Profil coffre • Profilo del cassonetto	X-30 mm	
Perfil registro • Upper profile Profil registre • Profilo superiore	X-4 (+0/-0,5) mm	
Perfil barra carga Charge profile Profil barre charge Profilo della barra di carico	X-41 (±0,5)mm	
Tubos • Tubes • Tubes • Tubos Ø70/Ø78-MOTOR CABEZA 9mm	X-82 mm	
Tubos • Tubes • Tubes • Tubos Ø70/Ø78-MOTOR ELITE-I	X-123 mm	
Tubos • Tubes • Tubes • Tubos Ø70/Ø78-MOTOR ELITE-I (con multimotor)	X-126 mm	
Tubos • Tubes • Tubes • Tubos Ø70/Ø78-Multimotor	X-H-113 mm	
Barra refuerzo acero Ø22 Ø22 steel reinforcement rod Barre renfort acier Ø22 Barra di rinforzo in acciaio Ø22	X<3000 mm	X>3000 mm
	500 mm en cada extremo at each side à chaque extrémité ad ogni estremità	650 mm en cada extremo at each side à chaque extrémité ad ogni estremità
Cable Ø3 • Cable Ø3 Câble Ø3 • Cavo Ø3	Y-160 mm	

Mecanizado lona • Upper canvas • Usinage toile • Lavorazione dei telo	Z	W
Soporte motor GVT o Somfy • GVT or Somfy motor support • Support moteur GVT ou Somfy • Supporto motore GVT o Somfy	20	X-42
Soporte multimotor • Multi-motor support • Support multimoteurs • Supporto multimotore	37	X-47

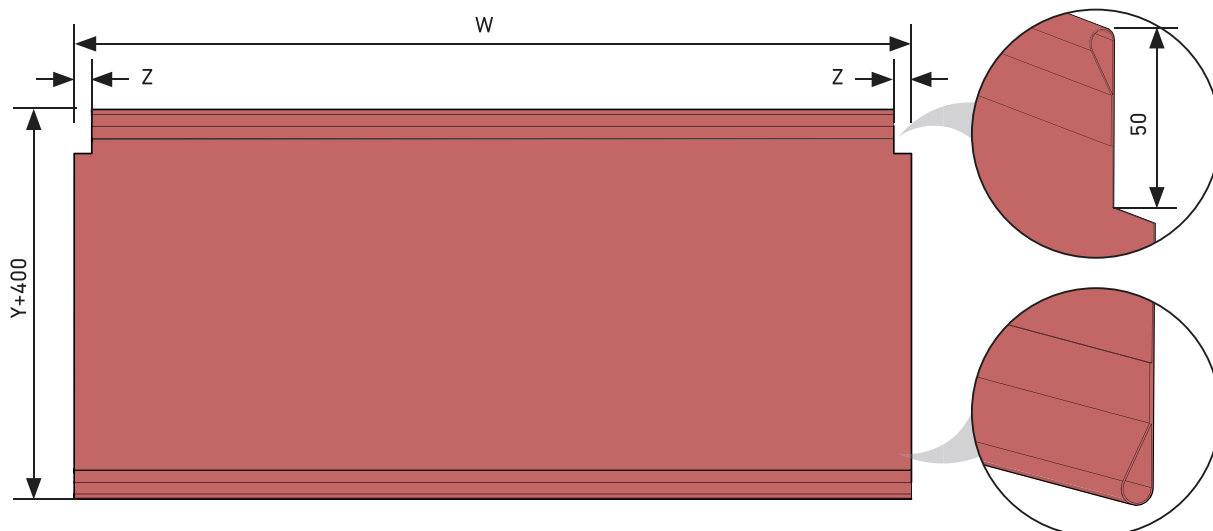

02.3 Nexus 130 Cable Nexus 130 Cable Nexus 130 Câble Nexus 130 Cavo

Rango de uso clase III • Range of use: class III Gamme d'utilisation catégorie III • Intervall d'uso classe III		
Tubo • Tube Tube • Tubo	X máxima • maximum maximum • Max.	Y máxima • maximum maximum • Max.
Ø70	4000	3500
Ø78	4000	2700
Ø85	5000	5000


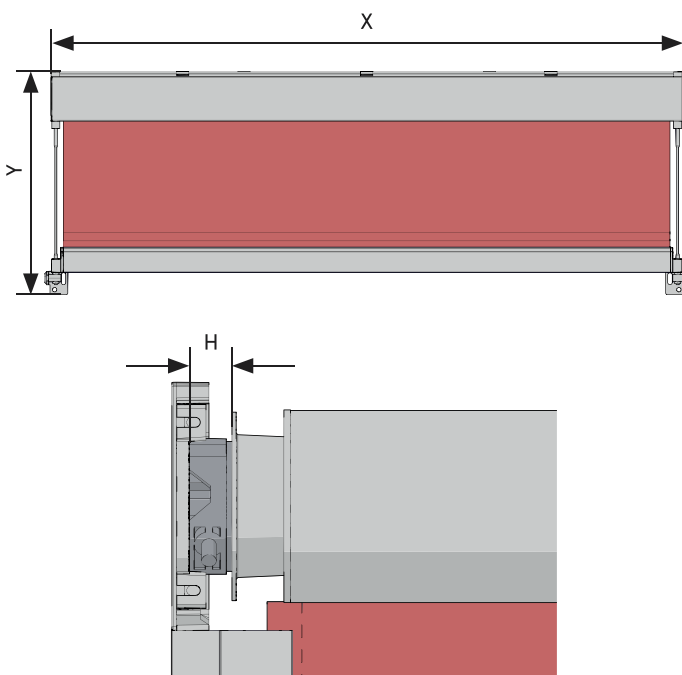


Tabla descuentos • Cutting table Tableau remises • Tabella delle dimensioni		
Perfil cajón • Box profile Profil coffre • Profilo del cassonetto	X-32mm	
Perfil registro • Upper profile Profil registre • Profilo superiore	X-6 (+0/-0,5)mm	
Perfil guía • Guide profile Profil guide • Profilo guida	Y-133,5 mm	
Perfil barra carga Charge profile Profil barre charge Profilo della barra di carico	X-75 (±0,5)mm	
Tubos • Tubes • Tubes • Tubos Ø70/Ø78/Ø85 MOTOR CABEZA 9mm	X-84 mm	
Tubos • Tubes • Tubes • Tubos Ø70/Ø78/Ø85 MOTOR ELITE-I	X-125 mm	
Tubos • Tubes • Tubes • Tubos Ø70/Ø78/Ø85 MOTOR ELITE-I (con multimotor)	X-128 mm	
Tubos • Tubes • Tubes • Tubos Ø70/Ø78/Ø85 -Multimotor	X-H-115 mm	
Barra refuerzo acero Ø22 Ø22 steel reinforcement rod Barre renfort acier Ø22 Barra di rinforzo in acciaio Ø22	X<3000 mm	X>3000 mm
	500 mm en cada extremo at each side à chaque extrémité ad ogni estremità	650 mm en cada extremo at each side à chaque extrémité ad ogni estremità
Cable Ø5 • Cable Ø5 Câble Ø5 • Cavo Ø5	Y-210 mm	

Mecanizado lona • Upper canvas • Usinage toile • Lavorazione dei telo	Z	W
Soporte motor GVT o Somfy • GVT or Somfy motor support • Support moteur GVT ou Somfy • Supporto motore GVT o Somfy	20	X-42
Soporte multimotor • Multi-motor support • Support multimoteurs • Supporto multimotore	37	X-47

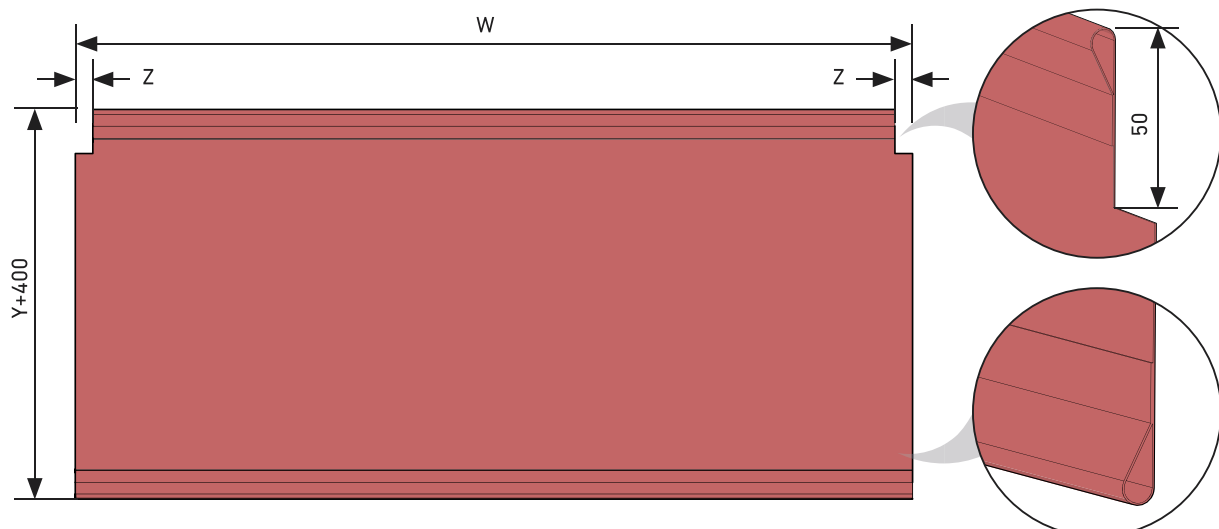

03

Preparación de componentes ☐ Hardware preparation


Préparation de composants • Preparazione dei componenti

E Paso 1. Realizar el corte en ambos extremos del perfil.

GB Step 1. Cut on both sides of the profile.

F 1. Réaliser la découpe sur les deux extrémités du profil.

I Fase 1. Effettuare il taglio su entrambe le estremità del profilo.

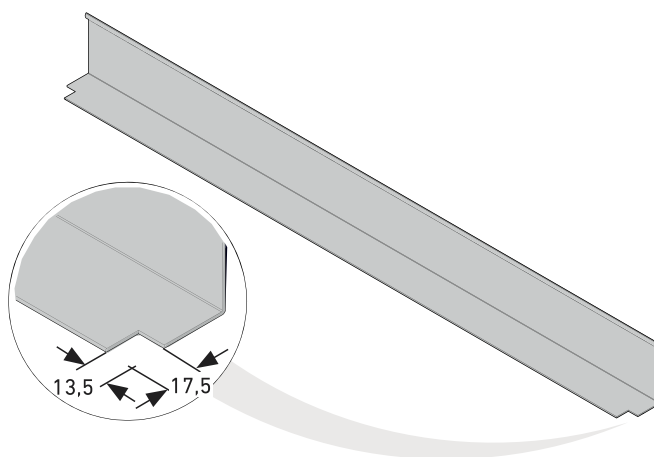

04

Montaje en fábrica ☐ Factory assembly




Montage en usine • Montaggio in fabbrica

E Paso 1. Introducir el felpudo en la barra de carga.

GB Step 1. Insert the brush seal onto the charge profile.

F 1. Placer le tapis sur le profil de la barre charge.

I Fase 1. Introdurre la spazzola a listello nel profilo della barra di carico.

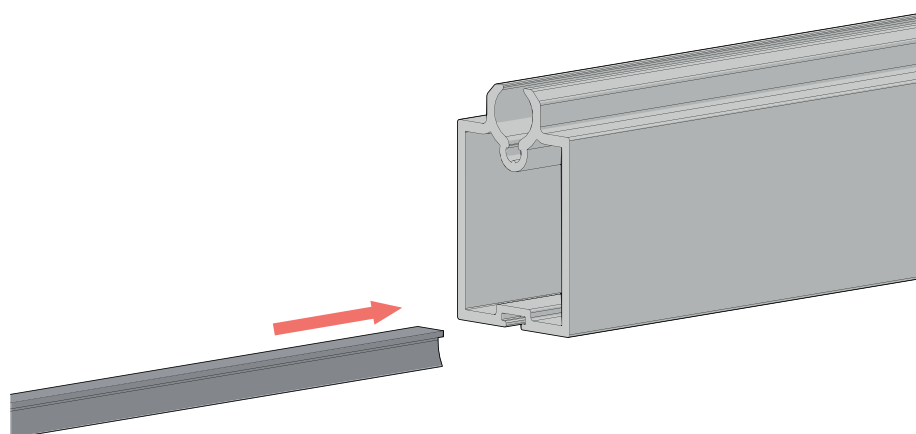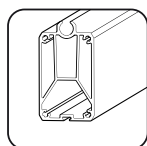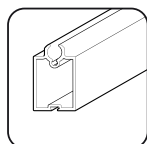

E Paso 2. Montaje de la lona en el tubo.

F 2. Montage de toile dans le tube.

GB Step 2. Canvas assembly in the tube.

I Fase 2. Montaje de la lona nel tubo.

Ø47





*Limpiar con un paño y alcohol de quemar la zona del tubo donde se pegará la cinta adhesiva a doble cara extrafuerte. Dejar secar el alcohol. Pegar la cinta al tubo, presionándola firmemente, y evitando que atrape burbujas. Pegar el extremo de la lona que no tiene agujero cosido a la cinta adhesiva, cuidando que la lona quede perfectamente alineada con el tubo, para que la lona enrolle recta sin desviarse a ningún lado.

*Clean the area of the tube where the extra strong double-sided adhesive tape will be stuck with a cloth and methylated spirits. Allow the alcohol to dry. Stick the tape to the tube, pressing it firmly and preventing it from catching bubbles. Glue the end of the tarpaulin that does not have a sewn hole to the adhesive tape, making sure that the tarpaulin is perfectly aligned with the tube, so that the tarpaulin rolls up straight without deviating to any side.

*Nettoyez la zone du tube où le ruban adhésif double face extra-fort sera collé avec un chiffon et de l'alcool à brûler. Laissez sécher l'alcool. Collez le ruban sur le tube en le pressant fermement et en évitant qu'il ne fasse des bulles. Collez l'extrémité de la bâche qui n'a pas de trou cousu sur le ruban adhésif, en veillant à ce que la bâche soit parfaitement alignée avec le tube, de manière à ce que la bâche s'enroule en ligne droite sans dévier d'un côté ou de l'autre.

*Pulire l'area del tubo in cui verrà incollato il nastro biadesivo extra forte con un panno e alcol metilico. Lasciare asciugare l'alcol. Incollare il nastro al tubo, premendo con forza ed evitando che si formino bolle d'aria. Incollare l'estremità del telone che non ha un foro cucito al nastro adesivo, assicurandosi che il telone sia perfettamente allineato con il tubo, in modo che il telone si arrotoli dritto senza deviare da nessun lato.

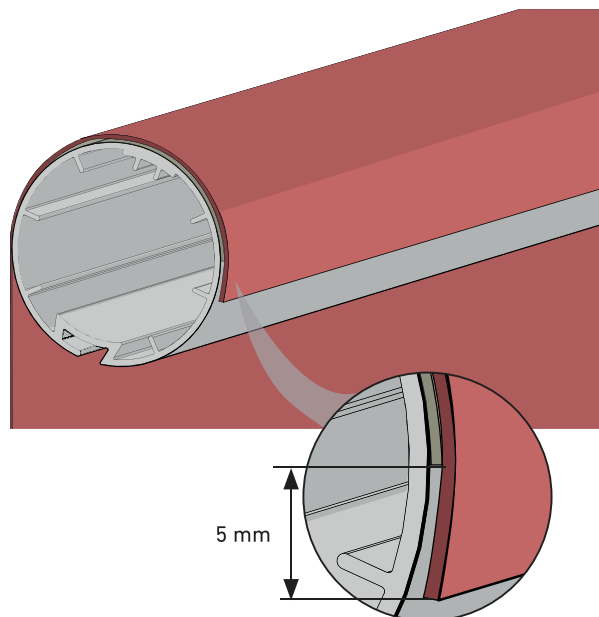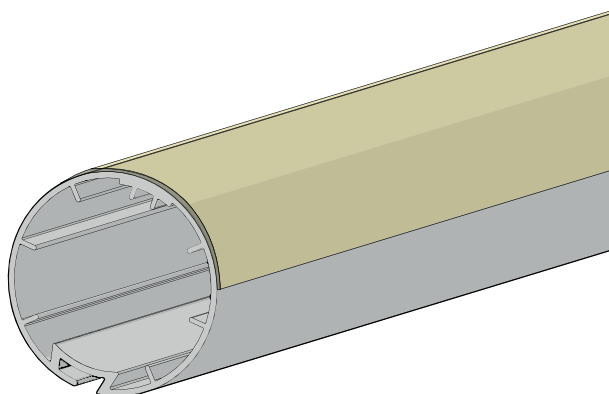


5 mm

Ø70

Ø78

Ø85

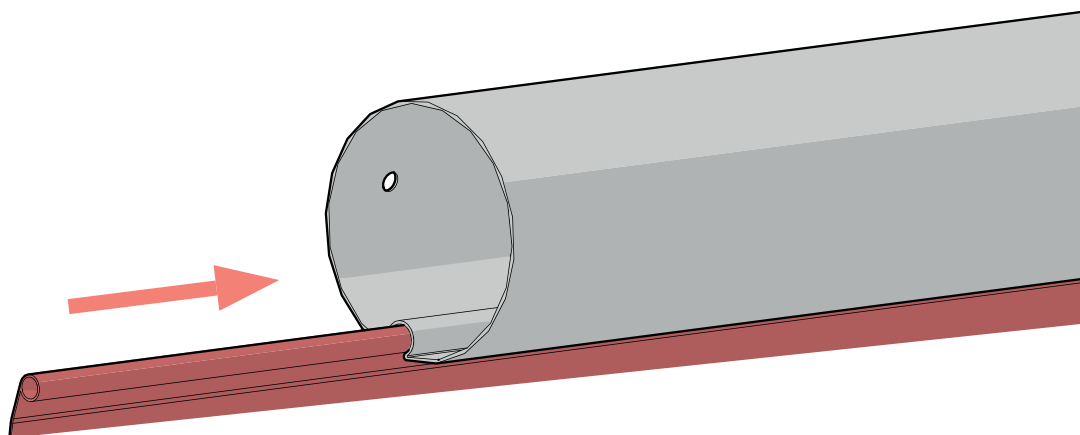


E Paso 3. Montaje Barra Refuerzo Ø22.
Introducir barra refuerzo, ver tabla de descuentos.

GB Paso 3. Ø22 reinforcement rod assembly. Insert the reinforcement rod, see cutting table.

F Paso 3. Montage barre renfort Ø22. Insérer barre renfort, voir tableau de remises.

I Paso 3. Montaggio della barra di rinforzo Ø22. Inserire la barra di rinforzo (vedi Tabella delle dimensioni).

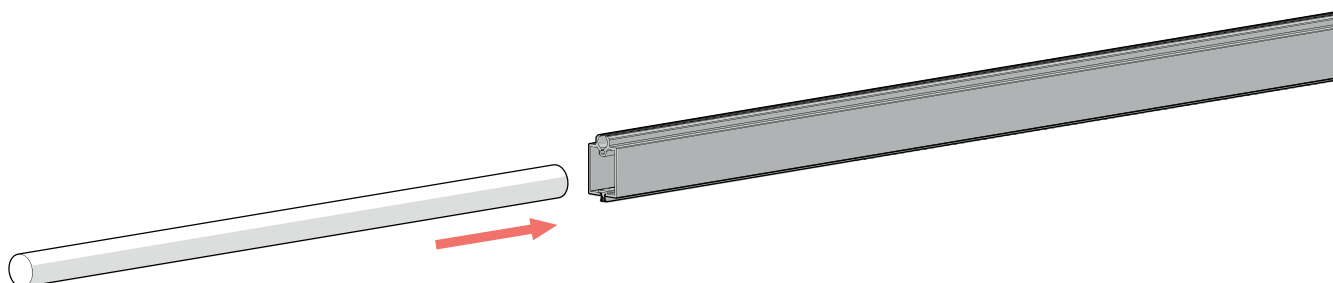

Refuerzo de acero
Steel reinforcement
Renforcement en acier
Rinforzo in acciaio

Perfil ligero
Light profile
Profil léger
Profilo luminoso



Refuerzo de acero
Steel reinforcement
Renforcement en acier
Rinforzo in acciaio

E Paso 4. Introducir la lona en la barra de carga correspondiente. Atornillar las tapas a la barra de carga.


GB Step 4. Insert the fabric in the corresponding load bar. Screw the covers to the load bar.

F 4. Insérer la toile dans la barre de chargement correspondante. Visser les couvercles sur la barre de chargement.


I Fase 4. Inserire il tessuto nella barra di carico corrispondente. Avvitare le coperture alla barra di carico.

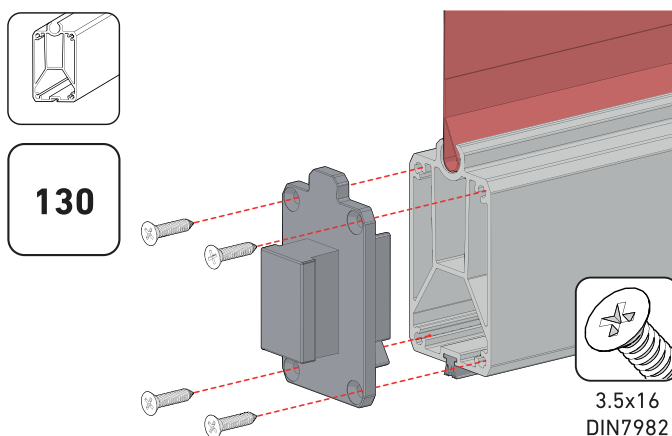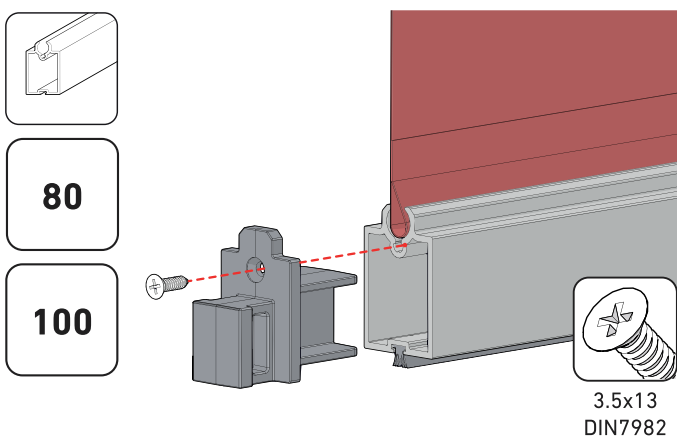

- E** Paso5. Montaje de los testers. Introducir el felpudo, situar los testers y atornillar.
- GB** Step 5. Assembly of the end pieces. Insert the doormat, position the end caps and screw on.
- F** 5. Mise en place des embouts. Insérer le paillason, positionner les embouts et visser
- I** Fase 5. Montaggio delle parti terminali. Inserire il tappetino, posizionare le estremità e avvitare.

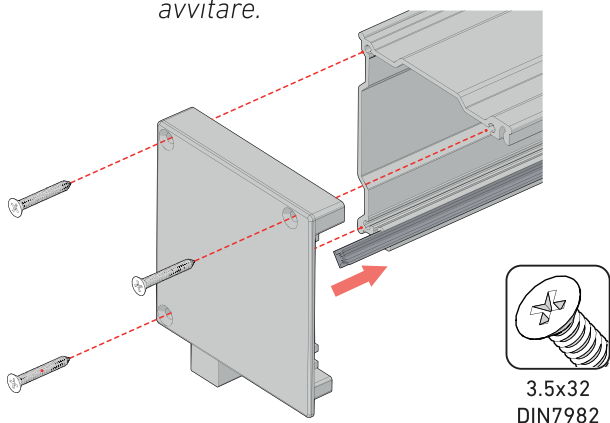

- E** Paso 6. Calcular las piezas de sujeción necesarias.
- GB** Step 6. Calculate the required fastening parts.
- F** 6. Calculer les pièces de fixation nécessaires.
- I** Fase 6. Calcolare gli elementi di fissaggio necessari

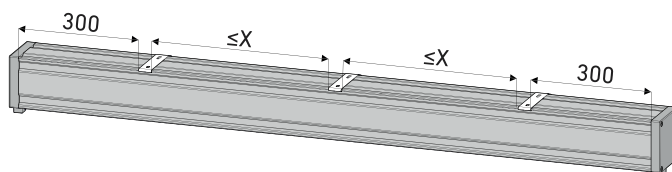


Tamaño • Size Taille • Dimensione	X
80	500
100	1000
130	1000


- E** Paso 7. Clipar las piezas de sujeción según el tipo de instalación.
- GB** Step 7. Clip the fastening parts according to the type of installation.
- F** 7. Fixer les pièces de fixation en tenant compte du type d'installation.
- I** Fase 7. Applicare gli elementi di fissaggio in base al tipo di installazione.




80

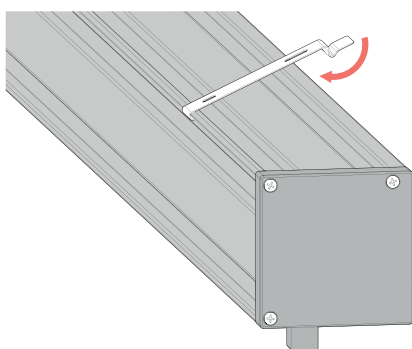


80

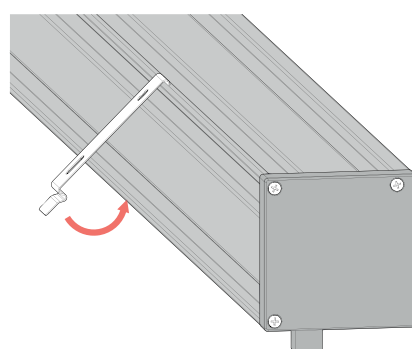

100

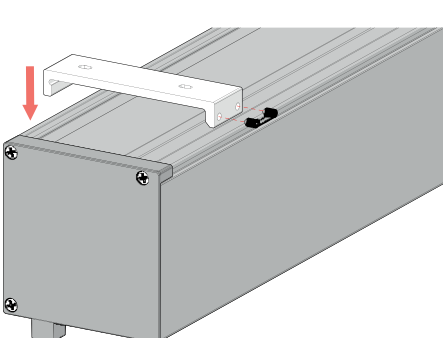

100

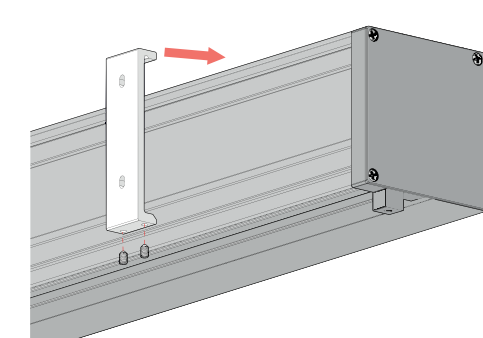

130




130




- E Paso 8.** Introducir el cable, cortado según los descuentos, por el terminal. Realizar dos grimpados por terminal para fijar el cable.

- GB Step 8.** Insérer le câble, coupé selon les repères, à travers la borne. Effectuer deux sertissages par borne pour fixer le câble.

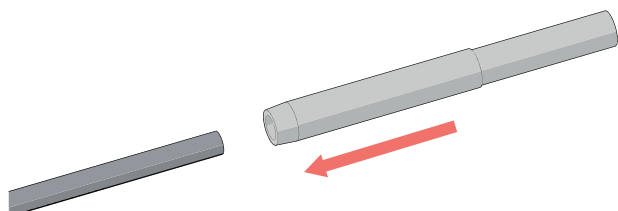

- F 8.** Insérer le câble, coupé selon les repères, à travers la borne. Effectuer deux sertissages par borne pour fixer le câble.

- I Fase 8.** Inserire il cavo, tagliato secondo le marcature, attraverso il terminale. Eseguire due crimpatrici per terminale per fissare il cavo.

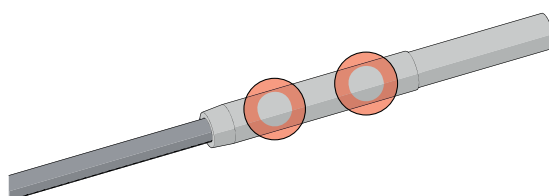



05 Montaje en obra On-site assembly Montage sur site • Montaggio in opera

- E Paso 1.** Introducir el terminal con el cable por el testero y fijar con la tuerca cuadrada.

- GB Step 1.** Insert the terminal with the cable through the end cap and secure it with the square nut.

- F 1.** Insérer la borne avec le câble par l'extrémité et fixez-la avec l'écrou carré.

- I Fase 1.** Inserire il cavo, tagliato secondo gli sconti, attraverso il terminale. Eseguire due crimpature per ogni terminale per fissare il cavo.

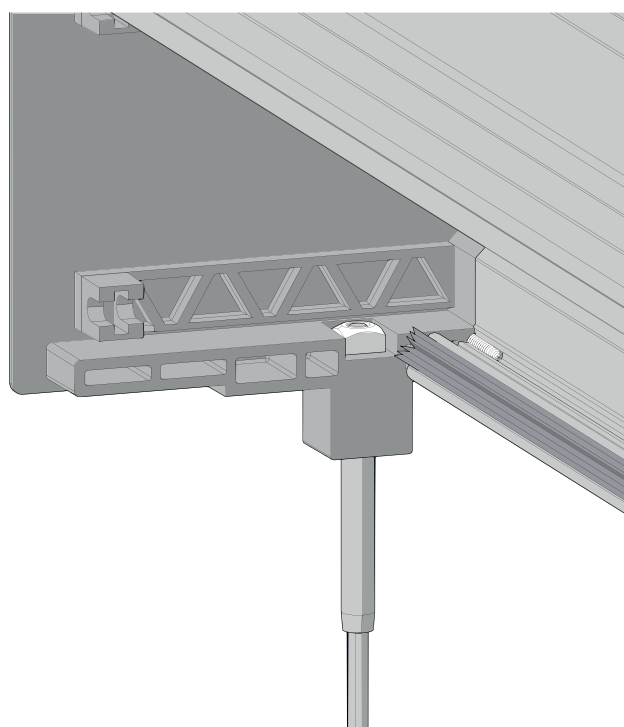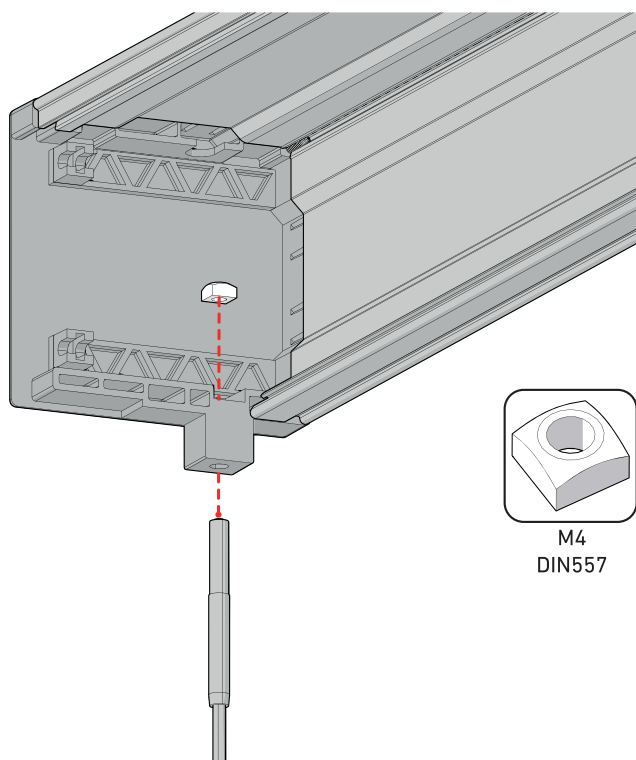


- E Paso2.** Introducir la barra de carga por el cable e introducir las tuercas en los terminales.

- GB Step 2.** *Insert the load bar through the cable and insert the nuts into the terminals. terminals.*

- F** 2. *Insérer la tige de chargement dans le câble et insérer les écrous dans les bornes.*

- I Fase 2.** *Inserire la barra di carico attraverso il cavo e inserire i dadi nei morsetti terminali.*

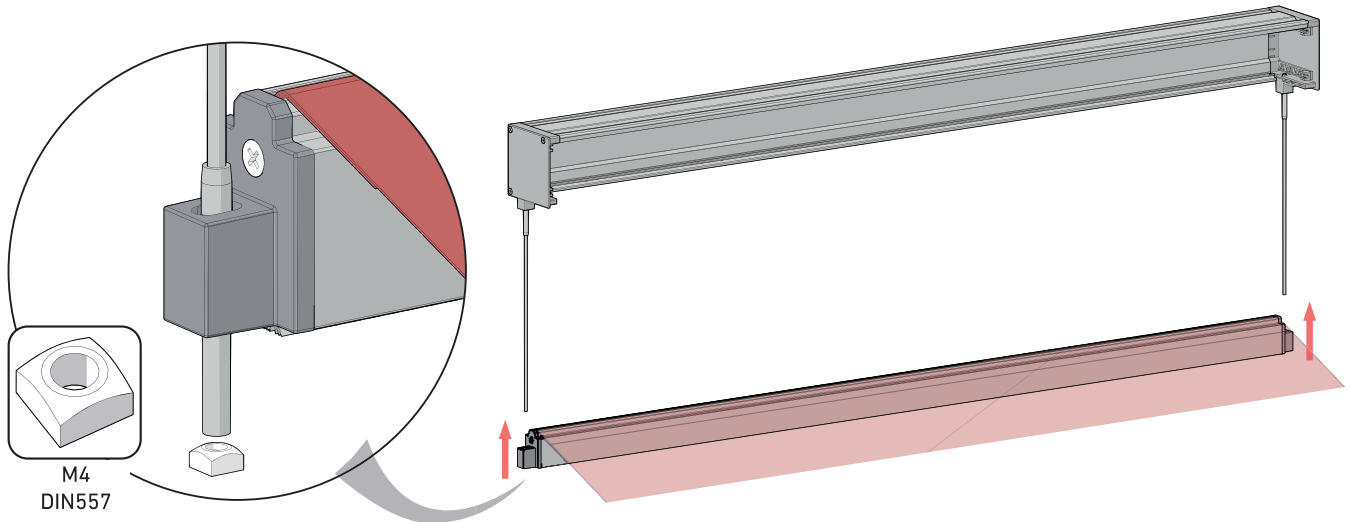


- E Paso 3.** Fijar los soportes al suelo o a la pared.

- F** 3. *Fixation des supports au sol ou au mur*

- GB Step 3.** *Fixing the brackets to the floor or the wall*

- I** **Paso 3.** *Staffe di fissaggio a pavimento o a parete*

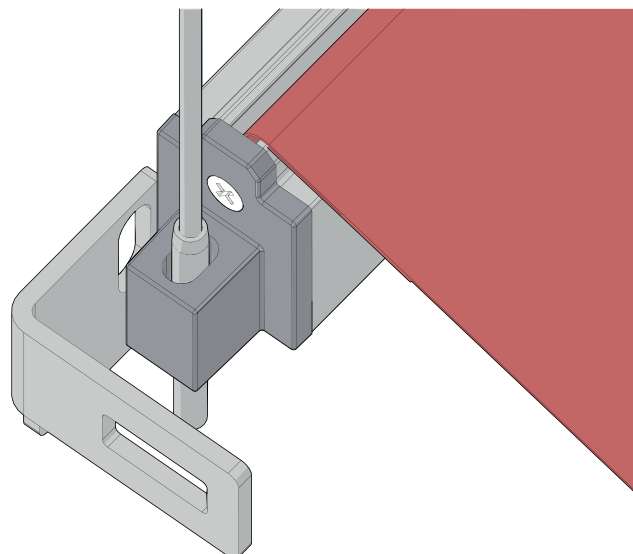


E Paso 4. Montar la fijación del cable a suelo o pared.

F 4. Fixer la fixation du câble au sol ou au mur murale.


GB Step 4. Mount the cable fixing to the floor or wall.

I Fase 4. Montare il fissaggio del cavo sul pavimento o sulla parete.

Montaje mediante tuercas • Assembly using nuts
Montage de l'écrou • Montaggio mediante dadi

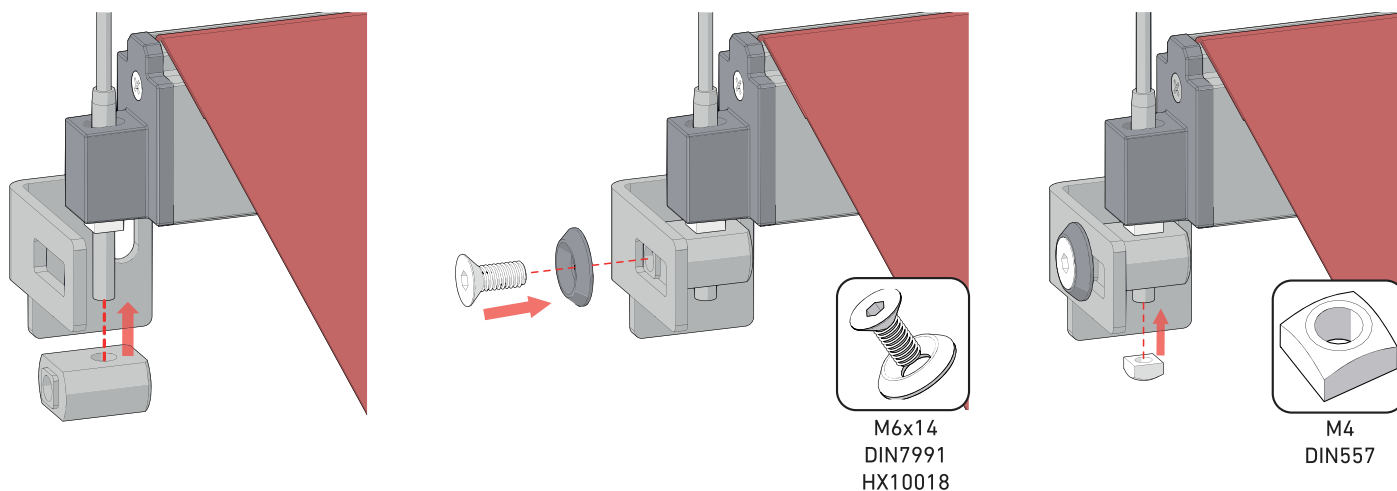

Montaje con prisionero • Assembly with a stud
Montage avec goujon • Montaggio con uno perno

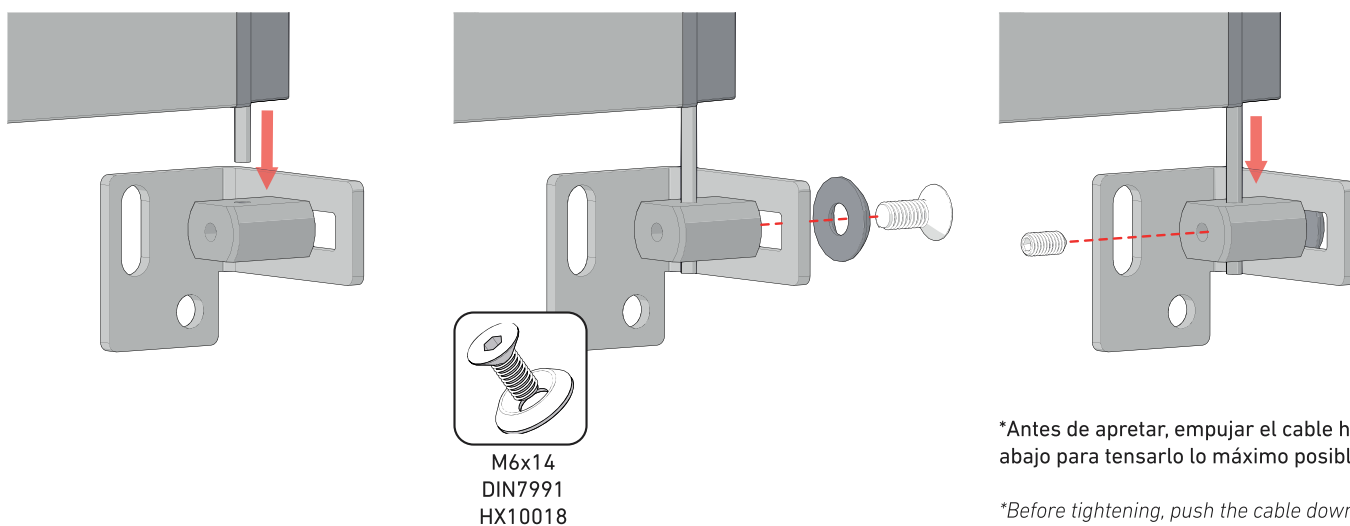

*Antes de apretar, empujar el cable hacia abajo para tensarlo lo máximo posible.


*Before tightening, push the cable down to tighten it as much as possible.

*Avant de serrer le câble, poussez-le vers le bas pour le serrer au maximum.

*Prima di stringere, spingere il cavo verso il basso per stringerlo il più possibile.


E Paso4. Montaje del eje. Situar las tuercas en los testeros. Introducir el eje en el interior del cajón deslizando los soportes entre la guía de los testeros. Atornillar los soportes.

GB Step 4. Shaft assembly. Place the nuts on the ends. Insert the shaft into the the inside of the drawer by sliding the supports between the guide of the end pieces. Screw the supports.

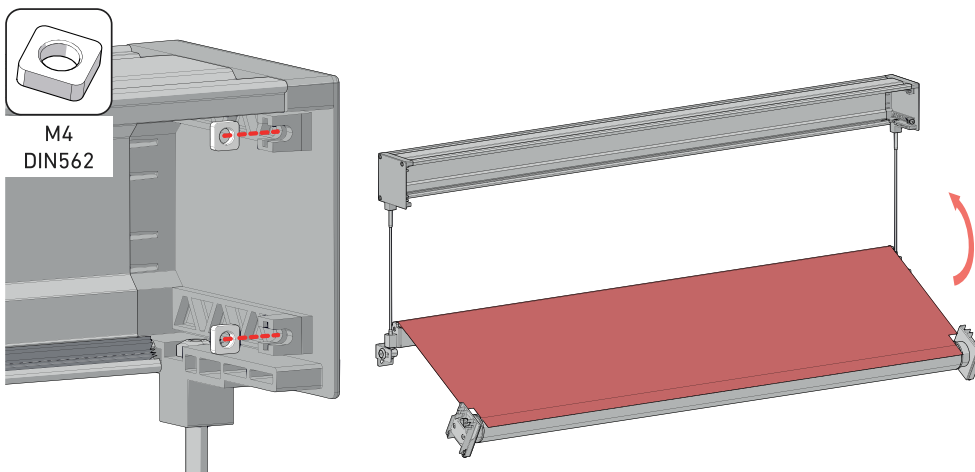

F 4. Montage de l'arbre. Monter les écrous sur les extrémités. Insérer l'axe dans à l'intérieur du tiroir en faisant glisser les supports entre les guides des embouts. Visser les supports.

I Fase 4. Assemblaggio dell'albero. Posizionare i dadi sugli estremi. Inserire l'albero all'interno del cassetto facendo scorrere i supporti tra le guide degli estremi. Avvitare i supporti.


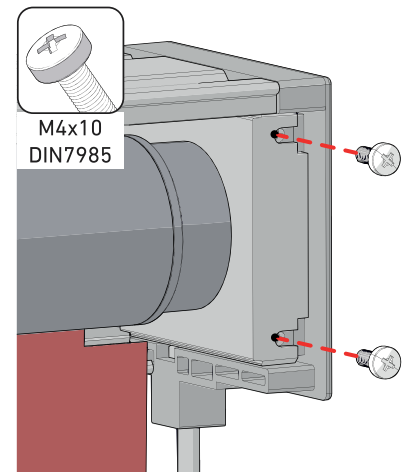


E Paso5. Introducir el perfil l registro en el cajón y atornillar.

GB Step 5. Insert the register profile into the box and screw it.

F 5. Insérer le profilé de registre dans le coffre et le visser.

I Fase 5. Inserire il profilo di registrazione nel cassetto e avvitarlo.

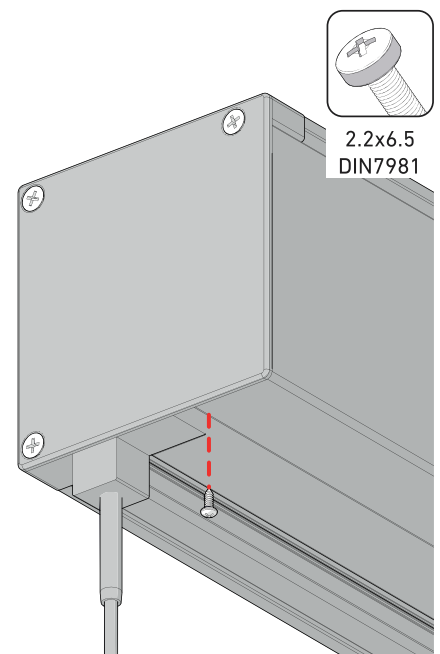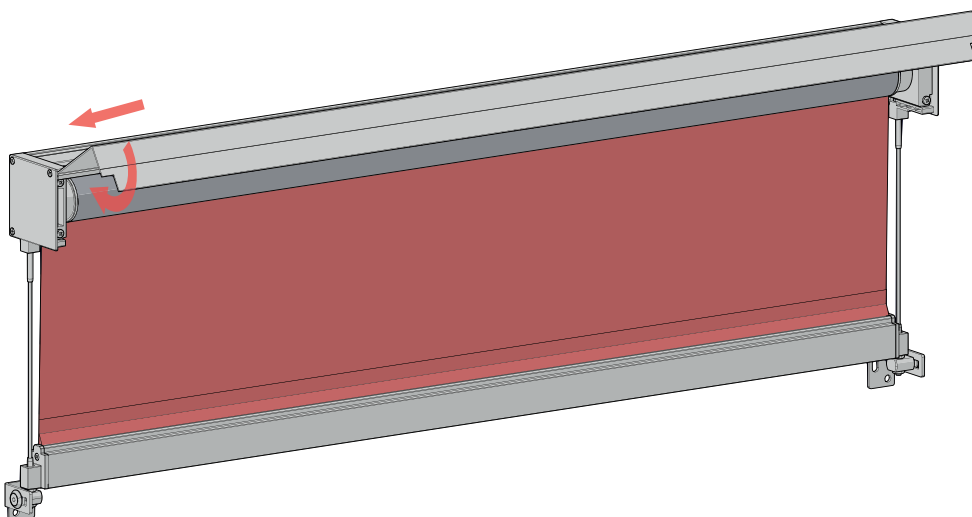

ROMA®

TOLDOS Y PERSIANAS



- CENTROS DE PRODUCCIÓN
- △ DELEGACIONES
- PUNTO DE DISTRIBUCIÓN



OURENSE

Parque Tecnológico de Galicia C/Vigo N°2
32901 SAN CIBRAO DAS VIÑAS - OURENSE
roma@persianasroma.es
Telf.: 988 383 823



MADRID

Pol. Ind. Las Nieves · C/ Puerto Navacerrada 99
28935 MÓSTOLES - MADRID
madrid@persianasroma.es
Telf.: 916 657 077



GRANADA

Pol. Ind. Dos de Octubre · C/ Bernard Vicent
18320 SANTA FE - GRANADA
clientes@flexol.es
Telf.: 958 511 424



BARCELONA

Pol. Ind. Can Salvatella - C/ Gorcs Llado 104-110 Nave 2
08210 BARBERÁ DEL VALLÉS - BARCELONA
barcelona@persianasroma.es
Telf.: 937 197 564



VALENCIA

C/Joanot Martorell Nave 5
46136 MUSEROS - VALENCIA
valencia@persianasroma.es
Telf.: 961 666 858



SEVILLA

Pol. Ind. La Red - C/ La Red Doce, 9
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA - SEVILLA
sevilla@persianasroma.es
Telf.: 955 630 608



www.gruporoma.com.es

